

**Tr c a Nha Trang. Com**

**Hotline: 0905.727.306 (Mr. Phát )**

## **CÔNG TY TNHH MÁY TR C A AN PHÁT**

**a ch : 497 ng 23 tháng 10 – V nh Hi p – Nha Trang – Khánh Hòa**

**Web : Tr c a Nha Trang .Com \*Hotline: 0905.727.306 ( Mr. Phát )**



### **HƯỚNG DẪN NHANH**

**SỬ DỤNG CÁC MÁY TOÀN ĐẠC DTM-332**

**VỚI PHẦN MỀM XUẤT/NHẬP DỮ LIỆU TRANSIT™v2.36 NIKON**

Hà nội, 11-2008

## **Mục lục**

1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu
2. An toàn và bảo quản máy
  - 2.1 An toàn khi sử dụng
  - 2.2 Bảo quản máy
3. Màn hình, bàn phím và chức năng các phím  
Chức năng các phím cứng
4. Chuẩn bị máy để làm việc
  - 4.1 Khởi động, kiểm tra, nạp pin
    - 4.1.1 *Khởi động, tắt máy*
    - 4.1.2 *Kiểm tra máy*
    - 4.1.3 *Nạp pin*
  - 4.2 Chuẩn bị phụ kiện và dụng cụ làm việc ngoài hiện trường
  - 4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của máy
    - 4.3.1 *Cài đặt chế độ vận hành bằng các phím bấm giữ 1s*
    - 4.3.2 *Cài đặt bằng phần mềm điều khiển*
    - 4.3.3 *Đặt đồng hồ trong máy*
  - 4.4 Chuẩn bị công việc trên máy để thao tác ngoài hiện trường
- A. Chuẩn bị công việc:**
  - 4.4.1 *Tạo công việc chọn* **Creat**
  - 4.4.2 *Xóa công việc chọn* **DEL**
  - 4.4.3 *Tạo việc kiểm tra - file chứa tọa độ các điểm không ché dùng cho nhiều file khác -* **chọn Ctrl**
  - 4.4.4 *Xem thông tin việc chọn* **Info**
- B. Làm xong bước A**
  - 4.4.5 *Nhập tọa độ điểm chọn* **2.XYZ data**  
*B.1 Ngoài ra các phím mềm chức năng khác có ý nghĩa như sau:*
    - 4.4.6 *Xem bản ghi*
    - 4.4.7 *Sửa bản ghi*
    - 4.4.8 *Lật trang của sổ bản ghi*
    - 4.4.9 *Tìm bản ghi tự động*
    - 4.4.10 *Xóa bản ghi*
    - 4.4.11 *Chèn bản ghi*
  5. Thao tác đặt trạm, chuyển trạm máy
    - 5.1 *Đặt trạm trên điểm biết tọa độ hay góc phương vị* **1.Known**
      - 5.1.1 *Điểm hướng chuẩn dùng tọa độ* **1.Coop**
      - 5.1.2 *Biết góc phương vị tới hướng chuẩn* **2.Angle**
    - 5.2 *Đặt trạm bằng cách đo giao hội để tính tọa độ điểm trạm* **2.Resection**
    - 5.3 *Đặt trạm (lưới) độc lập* **3.Quick**
    - 5.4 *Xác định cao độ điểm đặt trạm dựa vào cao độ điểm không ché* **4.Remote BM**
    - 5.5 *Kiểm tra và đặt lại điểm hướng chuẩn* **5.BS Check**
    - 5.6 *Đặt trạm tạm thời trên điểm đã biết tọa độ* **6.Base XYZ**

5.7 Đặt trạm bằng cách đo tới hai điểm nằm trên một đoạn thẳng **7.Know Line**

5.7 Chuyển trạm máy

6. Đo chế độ kinh vĩ

6.1 Đặt góc ngang về 0 chọn **1.0-Oset**

6.2 Nhập giá trị góc ngang chọn **2.Input**

6.3 Đo lặp chọn **3.Rept.**

6.4 Đo hai mặt chọn **4.F1/F2**

6.5 Khóa tạm thời góc ngang **5.Hold**

7. Đo chi tiết

8. Phím PRG chương trình Đo

8.1 Tính điểm khuất hướng nằm trên đoạn thẳng (đi qua hai điểm) bằng cách đo tới điểm hỗ trợ nằm vuông góc với nó, chọn **1.2Pt RefLine**

8.2 Tính điểm nằm trên một cung tròn (đi qua một điểm đã biết) bằng cách đo điểm gương hỗ trợ nằm vuông góc với nó, chọn **2.Arc RefLine**

8.3 Đo gián tiếp xuyên tâm chọn **3.RDM (Radial)**

8.4 Đo gián tiếp liên tục chọn **4.RDM (Cont.)**

8.5 Đo chiều cao không với gương tới chọn **5.REM**

8.6 Đo điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết, chọn **6.V-Plane**

8.7 Đo điểm nằm trên mặt phẳng dốc đi qua ba điểm đã biết, chọn **7.S-Plane**

9. Phím S-O Tìm các điểm trên thực địa (cắm điểm, đưa thiết kế ra thực địa)

9.1 Tìm điểm cách trạm máy một cự ly và góc kẹp đã biết, chọn **1.HA-HD**

9.2 Tìm điểm khi biết tọa độ của nó, chọn **2.XYZ**

9.3 Chia đều một đoạn thẳng tính từ trạm máy chọn **3.DivLine S-O**

9.4 Đo tìm điểm nằm trên đoạn thẳng nhờ cự ly hỗ trợ tới một điểm gương đã biết chọn

**4.RefLine S-O**

10. Phím O/S đo các điểm khuất (không đặt gương tới)

10.1 Tính điểm cách điểm đặt gương một cự ly xác định chọn **1.Tape**

10.2 Tính điểm cách điểm đặt gương một góc bằng chọn **2.Angle**

10.3 Tìm điểm khuất bằng sào hai gương chọn **3.2Prism Pole**

10.4 Tính điểm giao của hai đoạn thẳng (góc mái nhà) chọn **4.+Line by HA**

10.5 Tính điểm cách trạm máy một khoảng cách đo chọn **5.Input HD**

10.6 Tính điểm góc (tường, vách) chọn **6.Corner**

10.7 Tính điểm tâm của khối trụ chọn **7.Circle**

10.8 Tính điểm nằm trên đoạn kéo dài của cạnh chéo chọn **8.Input dSD**

11. Tính địa hình COGO

11.1 Tính các điểm chọn **1.Inverse**

11.1.1 Tính giữa hai điểm chọn **PT-PT**

11.1.2 Tính góc kẹp giữa ba điểm chọn **2.3PT Angle**

11.2 Tính và nhập tọa độ bằng tay chọn **2.Input**

11.2.1 Tính tọa độ điểm bằng cách nhập góc phương vị và cạnh bằng từ một điểm gốc chọn **1.AZ+HD**

11.2.2 Tính tọa độ các điểm dự kiến truyền dẫn chọn **2.Traverse**

11.2.3 Nhập tọa độ các điểm trực tiếp bằng tay chọn **3.Input XYZ**

11.3 Tính chu vi và diện tích khu đo chọn **3.Area&Perim**

11.4 Tính tọa độ điểm giả định chọn **4.Line&O/S**

11.5 Tính tọa độ các điểm giao cắt chọn **5.Intersection**

11.5.1 Tính điểm giao cắt dựa vào hai điểm và hai góc phương vị chọn **1.Brng-Brng**

11.5.2 Tính điểm giao cắt của đoạn thẳng và cung tròn biết bán kính chọn **2.Brng-Dist**

11.5.3 Tính điểm giao cắt của hai cung tròn biết bán kính chọn 3.Dist-Dist

11.5.4 Tính điểm giao cắt dựa vào đoạn thẳng và một điểm chọn 4.Pt-Line

12. Các thông báo xuất hiện khi vận hành, ý nghĩa và cách thao tác

12.1 Khi thao tác đặt trạm máy

12.1.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: STN Setup has to be in F1/F2

12.1.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Same Coordinate

12.1.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Calc ST Failed Need additional PT

12.1.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Space Low

12.1.5 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: XY-coordinates required

12.1.6 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Z-coordinate is required

12.2 Khi tính địa hình

12.2.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Result

12.2.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Same Coordinate

12.2.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: XY-coordinate is required

12.3 Khi xuất/ nhập dữ liệu với máy tính

12.3.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Check Data

12.3.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: DUPLICATE PT

12.3.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: PT MAX20 chars

12.3.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: XYZ OVER RANGE

12.4 Xem dữ liệu

12.4.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Can't Edit Current ST

12.4.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Can't Edit ST/BS refer to this PT

12.4.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Can't Edit XYZ from measuremet

12.4.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: DELETE Stn-XYZ

12.5 Quản lý công việc

12.5.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Cannot Assign

12.5.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Can't Create

12.5.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Existing Job

12.5.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: MAX 32Jobs

12.6 Đo theo chương trình khi ấn PRG

12.6.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Stn Setup

12.6.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: XY&Z coordinate are required

12.7 Khi ghi dữ liệu vào bộ nhớ

12.7.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: DATA FULL

12.7.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: DUPLICATE PT

12.7.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Duplicate PT

12.7.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Open Job

12.7.5 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Stn Setup

12.7.6 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: OVER RANGE

12.8 Khi tìm bản ghi điểm

12.8.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: PT Not Found

12.9 Khi thao tác cài đặt

12.9.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Job Settines will be changed

12.10 Khi tìm điểm ngoài thực địa

12.10.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Input Error

12.10.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Stn Setup

12.11 Báo lỗi hệ thống

12.11 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: = System Error =

13. Truy cập ứng dụng Transit- Trong Windows, nhấp kép vào biểu tượng Transit, menu chính hiển thị

13.2 Menu chính Transit

13.3 Các ch c n ng menu chính Transit

13.4 T i d li u Transit

*Thao tác trên máy tính*

*Thao tác trên máy toàn c*

13.5 Chuy n i d li u Transit

Xu t d li u- xu t d li u nh d ng Nikon sang ph n m m th ba

Nh p d li u- nh p d li u d ng ph n m m th ba sang d ng Nikon

13.6 Nh p d li u Transit t i máy toàn c

*Thao tác trên máy tính*

*Thao tác trên máy toàn c*

## **1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu**

- Tài liệu này được biên soạn dựa theo bản tiếng Anh nhằm mục đích hướng dẫn nhanh cho người mới làm quen với máy toàn đạc seri DTM-332 Nikon.
- Từng phần trong tài liệu này được chỉ dẫn độc lập để tra cứu nhanh khi sử dụng.
- Một số thuật ngữ và khái niệm dùng trong tin học và công nghệ thông tin.
- Các chữ trắng nền đen là hiển thị trên màn hình.

## **2. An toàn và bảo quản máy**

### **2.1 An toàn khi sử dụng**

- Các máy toàn đạc seri DTM-302 là loại máy laser cấp 1, không cần có thêm biện pháp an toàn khi vận hành sử dụng máy, nhưng cấm dọi tia ngắm vào mặt hay mắt người, khi không sử dụng nên đậy nắp ống kính.
- Cấm nhìn qua ống kính trực tiếp vào mặt trời.
- Cấm dùng trong mỏ than, vùng có bụi than hoặc gần các chất bay hơi dễ cháy.
- Cấm tự ý thay đổi, sửa chữa các bộ phận máy khi không có chỉ dẫn chuyên ngành.
- Chỉ được phép dùng bộ nạp cấp kèm theo cho pin BC-65. Trong khi nạp phải để ở chỗ khô ráo, dễ quan sát và thoát hơi, thoát nhiệt tốt.
- Cấm để ngắn mạch các cực pin. Cấm chọc, đập hay đốt pin. Khi cất giữ pin phải xả hết và đậy nắp che đầu cực.
- Mũi chân máy, sào gương rất sắc nhọn dễ gây tai nạn, phải cẩn thận khi sử dụng.
- Kiểm tra tình trạng quai đeo, khóa, bản lề trước khi cất máy vào hòm.
- Kiểm tra tình trạng các ốc khóa chân máy trước khi lắp máy lên.
- Ren đế máy là 5/8”, kiểm tra đầu ren ốc gắn máy.
- Cấm vác chân máy di chuyển trạm khi có máy đang lắp trên chân.
- Cấm dùng hòm máy làm vật kê chân hay ghế đứng, ngồi.
- Đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng bộ nạp.

### **2.2 Bảo quản máy**

- Cấm để máy phơi trực tiếp dưới nắng hay trong xe cộ đóng kín.
- Sau khi dùng trong thời tiết độ ẩm cao hay mưa nhỏ, phải lau chùi kỹ, làm khô máy rồi mới cất vào hòm.
- Cất giữ bảo quản máy ở nơi khô ráo, thoáng khí có nhiệt độ không quá 30°C.
- Các phím bấm và núm khóa, núm vi động, ốc cân máy rất nhạy cảm, cấm thao tác mạnh và đột ngột.
- Bao giờ cũng đậy nắp che ống kính và để máy vào hòm đúng theo chỉ dẫn.

- Cấm dùng các chất tẩy rửa để lau chùi vệ sinh máy.
- Vệ sinh kính mắt, kính dơi tâm và ống kính bằng vải bông thấm cồn.
- Cấm để mở hòm máy dưới trời mưa hay nơi bụi bẩn.
- Khi loại bỏ pin BC-65 phải làm đúng theo qui định vệ sinh môi trường.

### 3. Màn hình, bàn phím và chức năng các phím

#### Chức năng các phím cứng

- PWR**
- bật đóng/ tắt nguồn
  - bật đóng/ tắt đèn chiếu sáng màn hình. Khi ấn giữ 1s bật ra cửa sổ danh mục đặt chế độ chiếu sáng màn hình và tín hiệu âm thanh
- MENU**
- mở danh mục phần mềm điều khiển máy
- MODE**
- ở màn hình chính cho phép ngầm định 10 phím mã nhập nhanh/ ở trường nhập số liệu bật chuyển chế độ sử dụng phím bấm nhập ký tự giữa chữ và số
  - mở danh mục thao tác đặt trạm máy
  - mở danh mục thao tác đo (cắm điểm, đưa toạ độ thiết kế ra thực địa) tìm điểm ngoài thực địa
  - mở danh mục thao tác đo các điểm khuất
  - mở danh mục thao tác đo ứng dụng
  - ấn giữ 1s mở danh mục quản lý số liệu trong bộ nhớ
  - phím nóng được ngầm định chức năng do người sử dụng tự chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn.
  - ấn giữ 1s mở danh mục mã đánh dấu điểm đo theo địa hình, địa vật
  - bật đóng/ tắt bợt thủy điện tử hiển thị trên màn hình, dùng phím mũi tên thay đổi chế độ bù cho các phương đứng/ngang.
  - ấn giữ 1s mở danh mục thay đổi các điều kiện đo
  - chấp nhận kết quả đo, hiển thị/ ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Trong khi đo, nếu ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn kiểu bản ghi kết quả đo vào bộ nhớ theo dạng: SS điểm ngắm đo, hay CP điểm được tính.





- di chuyển vị trí con trỏ trên màn hình theo phím tương ứng.



- ấn giữ 1s mở chức năng kiểm tra hướng chuẩn.



- ấn giữ 1s mở danh mục thao tác đo chế độ kinh vĩ.



- lật các trang màn hình hiển thị. Ấn giữ 1s mở danh sách chọn thông số hiển thị trên các trang màn hình.



- thao tác đo điểm, chức năng đo thô, tinh do người sử dụng chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn điều kiện đo.



- thoát màn hình hay chức năng đang thực hiện, bỏ kết quả đo không ghi vào bộ nhớ.

Ngoài các phím này, dòng đáy màn hình còn hiển thị các phím mềm điều khiển (lệnh). Để sử dụng chức năng phím mềm, bấm vào phím cứng có vị trí tương ứng.

Trên màn hình còn hiển thị:

- Số trang/ tổng số của mục hiện thời
- Cửa sổ kết quả đo, soạn thảo
- Mức tín hiệu gương
- Mức nguồn pin
- Chế độ làm việc của bàn phím là nhập chữ hay số

## 4. Chuẩn bị máy để làm việc

### 4.1 Khởi động, kiểm tra, nạp pin

#### 4.1.1 Khởi động, tắt máy

Ấn PWR bật máy, màn hình hiển thị câu nhắc nghiêng ống kính và thông báo trị số nhiệt độ và áp suất hiện thời, kèm theo ngày giờ ở dòng đáy

Lúc này nếu:


- Nghiêng ống kính qua mặt phẳng ngang sẽ xuất hiện màn hình đo chính

- Có thể thay đổi trị số nhiệt độ và áp suất, xem mục 4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của máy.

- Quay thân máy hiển thị lại trị số góc ngang trước khi tắt máy, màn hình thông báo

Để tắt máy, ấn PWR, màn hình mờ đi, hiện cửa sổ xác nhận, ấn ENT máy sẽ tắt. Dòng đáy xuất hiện hai phím mềm:

- Reset nghĩa là khởi động lại máy

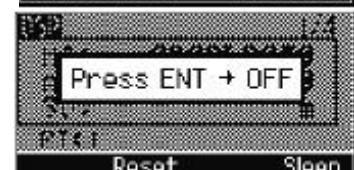

- Sleep nghĩa là đưa máy vào chế độ chờ . Khi quay ống kính hoặc thân máy, hoặc ấn một phím bất kỳ máy sẽ quay lại chế độ làm việc hiện thời.

#### **4.1.2 Kiểm tra máy**

Máy toàn đạc là một dụng cụ đo lường chính xác cao, nên trước khi đem ra sử dụng phải kiểm tra lại độ chính xác vận hành. Theo qui định hiện hành của Pháp lệnh đo lường, cứ 6 tháng phải đem máy đến cơ sở có chuyên môn để kiểm tra và hiệu chuẩn. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, để đảm bảo độ chính xác vận hành và tuổi thọ cứ 12 tháng phải đem máy đến cơ sở có chuyên môn để bảo dưỡng định kỳ.

Tuần tự thao tác kiểm tra như sau:

- Kiểm tra bẹt thủy tròn và bẹt thủy dài, nếu lệch dùng tăm chỉnh
- Kiểm tra kính dọi tâm, nếu lệch dùng chìa lục lăng chỉnh
- Kiểm tra đo góc theo cách đo hai mặt tới hai điểm, nếu sai lệch quá 5" gửi tới cơ sở có chuyên môn hiệu chỉnh.
- Kiểm tra đo khoảng cách bằng cách đo hai mặt với ba điểm trên một đường thẳng dài hơn 100m, nếu kết quả đo sau hai lần đặt trạm quá 3mm, gửi tới cơ sở có chuyên môn hiệu chỉnh. (*Cách đo: trạm đầu (điểm 1), ghi khoảng cách HD<sub>1-3</sub>; trạm hai (điểm 2, nằm giữa 1-3) ghi khoảng cách HD<sub>2-1</sub>, HD<sub>2-3</sub>; so sánh kết quả giữa HD<sub>1-3</sub> với tổng HD<sub>2-1</sub> + HD<sub>2-3</sub>.*)

#### **4.1.3 Nạp pin**

Cắm phích bộ nạp vào ổ nguồn 220V, đèn báo nạp sáng, khi nạp đầy tắt.

Trường hợp đèn không sáng, hay đèn nháy liên tục khi cắm nạp là có sự cố, rút phích cắm, gửi ngay tới cơ sở có chuyên môn khắc phục.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng bộ nạp.

### **4.2 Chuẩn bị phụ kiện và dụng cụ làm việc ngoài hiện trường**

Tùy theo yêu cầu công việc mà chuẩn bị các phụ kiện, dụng cụ sử dụng :

- Đo chi tiết, tối thiểu cần có: gương sào kèm bẹt thủy tròn, thước dây 2m, địa bàn cầm tay nếu cần. Nếu tuyến đo dài, khi chuyển trạm cần có bộ đế dọi tâm quang học với cụm gương tương ứng cự li đo, kèm bẹt thủy.
- Đo kiểm tra, địa chính, lắp đặt và chế tạo cơ khí ngoài các dụng cụ trên, cần có thêm la bàn ống, nhiệt kế, áp kế cầm tay.
- Khi đo dài ngày ở nơi khó khăn, chuẩn bị thêm pin đã nạp đầy, máy tính điện tử hay sổ tay điện tử để trút dữ liệu.

*Chú ý kết quả cao độ trong máy toàn đạc chỉ là dữ kiện tham khảo, không được phép dùng nó thay cho kết quả đo cao bằng thước chuẩn.*


### **4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của máy**

- Ấn PWR bật máy, khi màn hình đầu tiên xuất hiện, nếu chưa lắc ống kính vào màn hình đo chính, có thể nhập nhiệt độ và áp suất tại đây bằng cách dùng phím mũi tên lên/ xuống đưa con trỏ ► tới mục thay đổi, ấn ENT, con trỏ trùm lên trường số liệu, gõ số nhập tương ứng.
- Máy có thể chọn ngôn ngữ hiển thị và chọn đặt vùng làm việc khác, ở đây nhà cung cấp đã chọn đặt sẵn tiếng Anh và vùng Quốc tế.


#### **4.3.1 Cài đặt chế độ vận hành bằng các phím bấm giữ 1s**

Thao tác chọn đặt bằng phím số tương ứng và các phím mũi tên di chuyển con trỏ theo mục, rồi ấn ENT xác nhận việc chọn.


- mở cửa sổ đặt: đóng/ tắt đèn chiếu sáng màn hình (ấn 1), đóng/ tắt tín hiệu âm thanh

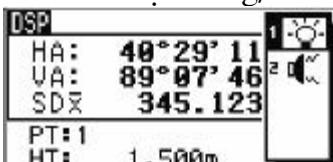

(ấn 2) Ngoài bốn mục này, ấn phím mũi tên phải/ trái mở thanh chỉnh độ tương phản màn hình, dùng phím mũi tên lên/ xuống thay đổi

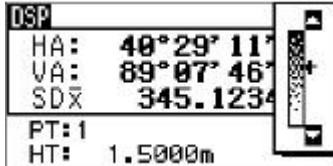

- chọn ngầm định chức năng hay sử dụng: dấu hoa thị \* cho biết đây là chức năng chọn, mũi tên → cho biết có danh mục phụ (ấn ENT sẽ mở ra).

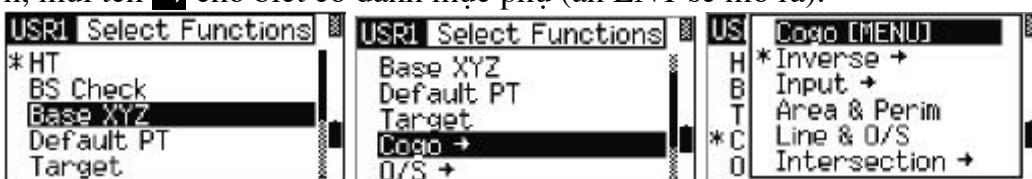


*Chú ý có thể thực hiện việc này thông qua phần mềm điều khiển máy bằng cách ấn tuân tự MENU→6.1sec-keys→3.[USR]→1.USR1/ 2.USR2*



- chọn dạng bản ghi dữ liệu hiển thị khi xem: danh mục đú/ góc, cạnh/ tọa độ/ bản ghi theo trạm máy



*Chú ý có thể thực hiện việc này thông qua phần mềm điều khiển máy bằng cách ấn tuân tự MENU→6.1sec-keys→5.[DAT]→1.DAT [MENU]/2.RAW data/3.XYZ data/ 4.Station→SS/SO/CP*

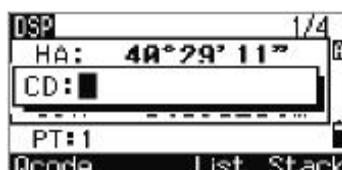

- bật cửa sổ nhập mã trực tiếp

Đây màn hình hiện ba phím mềm: Qcod cho phép ngầm định 10 mã ứng với các phím số từ 0 tới 9, List mở danh mục mã, Stack mở danh mục nhóm mã.



Khi ấn MSR1 chọn chức năng Qcod, đây màn hình có ba phím mềm:


- + soạn thảo mã
- + DSP lật trang cửa sổ đo

- + Sett đặt các điều kiện đo ở đây: loại tiêu Target, hằng số gương Const, chế độ đo Mode, số lần phản xạ đo AVE, cách ghi dữ liệu Rec mode.
- Chú ý: khi đặt phím đo MSR1/MSR2 ở chế độ ALL nghĩa là một lần bấm đồng thời đo và ghi kết quả vào bộ nhớ, chỉ sử dụng khi đã thành thạo cách vận hành máy.*


- xuất hiện màn hiển thị bọt thuỷ điện tử Dùng các phím mũi tên phải/trái thay đổi chế độ đặt đóng/tắt cảm ứng bù nghiêng trực.

- mở danh mục thay đổi các điều kiện đo


- + Nhập chiều cao gương 1.HT

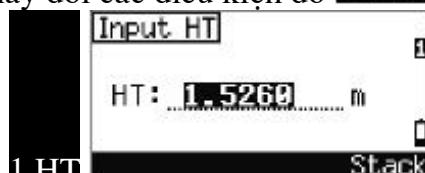


- + Nhập nhiệt độ-áp suất 2.Temp-Press

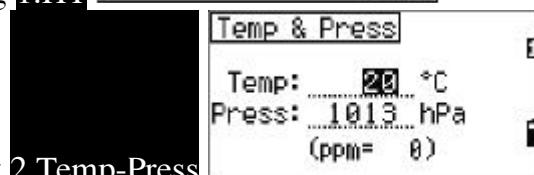

- + Nhập hằng số và chiều cao gương tới 5 loại 3.Target

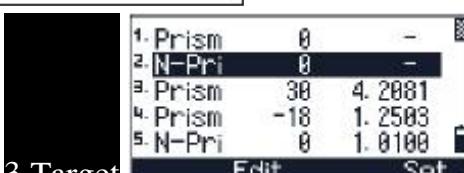


- + Nhập bản chú thích tới 50 ký tự 4.Note

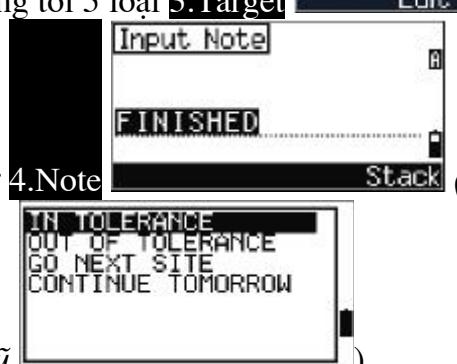

danh sách bản ghi chú đã nhập cũ

- + Sửa hay đánh số hiệu điểm (tự động) 5.Default PT (phím mềm List và Stack xem danh sách số đã nhập)

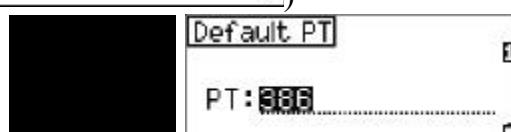



- **[DSP]** thay đổi các thông số hiển thị từng màn hình, dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ, dùng phím mềm tua tiến hay lùi để chọn thông số, kết thúc ấn phím mềm **Save**

*Chú ý có thể thực hiện việc này thông qua phần mềm điều khiển máy bằng cách ấn tuần tự MENU→6. 1sec-keys→2.[DSP]→thao tác chọn như trên.*




- **[MSR1]** **[MSR2]** chọn chế độ đo cho từng phím Target, hằng số gương Const, chế độ đo Mode, số lần phản xạ đo AVE, cách ghi dữ liệu Rec mode.

*Chú ý có thể thực hiện việc này thông qua phần mềm điều khiển máy bằng cách ấn tuần tự MENU→6. 1sec-keys→1.[MSR]→1.MSR1/2.MSR2*


#### 4.3.2 Cài đặt bằng phần mềm điều khiển

Sau khi ấn PWR bật máy, ấn phím MENU, ấn phím 3 hay dùng phím di chuyển con trỏ và

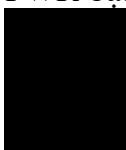


ENT chọn **3.Settings**, màn hình xuất hiện 9 mục cài đặt, dùng các phím số tương ứng để chọn hay di chuyển con trỏ đến mục cài đặt rồi ấn ENT. Màn hình xuất hiện các dòng mục cài đặt, dùng phím mũi tên lên/xuống chọn mục, tại từng mục dùng phím mũi tên phải/trái chọn tham số làm việc.

*Chú ý: khi tham số làm việc thay đổi so với lần trước, xuất hiện câu hỏi xác nhận*

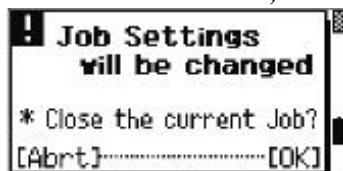


##### 1.Angle

- Điểm 0 bàn đà đúng **VA zero**: phương thiên đỉnh/ nằm ngang/ đối xứng **Zenith/ Horizon/ Compass**
  - Góc hiển thị nhỏ nhất **Resolution**: **1"/ 5"/ 10"** hay **0.2mgon/ 1mgon/ 2mgon**
  - Chính góc bằng **HA corr**: đóng/ tắt **ON/ OFF**
- Chú ý khi chọn đóng ON, các cảm biến bù nghiêng kết quả đo mới làm việc.*
- Hướng hiển thị góc ngang **HA**: góc phương vị/ góc kẹp tính từ điểm hướng chuẩn **Azimuth/ 0 to BS**

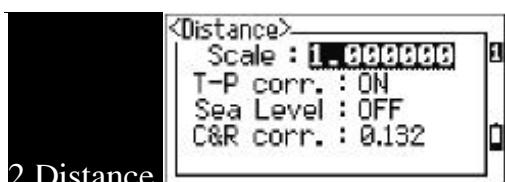

## 2.Distance


- Thang đo Scale: hệ số chuyển đổi sang thang đo UTM, mặc định 1.000000 (có thể thay đổi từ 0.999600 tới 1.000400)
- Bù nhiệt độ và áp suất môi trường T-P corr.: đóng/ tắt ON/ OFF
- Lấy cao độ theo mực nước biển Sea Level: đóng/ tắt ON/ OFF
- Bù độ cong và khúc xạ C&R corr: tắt/ 0,132/ 0,200 OFF/ 0.132/ 0.200

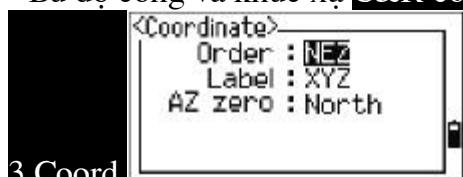

## 3.Coord.

- Trật tự hiển thị các trục tọa độ Order: NEZ/ ENZ
- Ký hiệu hiển thị các trục tọa độ Label: XYZ/ YXZ/ NEZ (ENZ)
- Hướng điểm 0 góc phương vị AZ zero: bắc/ nam North/ South

*Chú ý các mục cài đặt này không được thay đổi trong cùng một việc.*

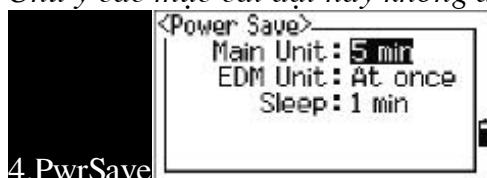

## 4.PwrSave

- Tắt nguồn máy Main Unit: tắt bằng phím PWR/ tự tắt sau 5/10/30 phút khi không thao tác bàn phím. OFF/ 5min/ 10min/ 30min.
- Tắt nguồn khói đo xa EDM Unit: tắt bằng phím ESC/ tắt ngay sau khi ấn phím đo MSR/ tự tắt sau 0,1/0,5/3/10 phút không ấn phím đo MSR. OFF/ 0.1min/ 0.5min/ 3min/ 10min.
- Chuyển màn hình sang chế độ chờ để tiết kiệm Sleep: không chờ/ chờ sau 1/3/5 phút không thao tác bàn phím. OFF/ 1min/ 3min/ 5min




## 5.Comm.

Đặt thủ tục thông tin giao diện với máy tính.



## 6.Stackeout

- Tự động thêm chuỗi số cho điểm đo đưa ra thực địa Add PT: tùy nhập trong phạm vi từ 1 tới 999.999

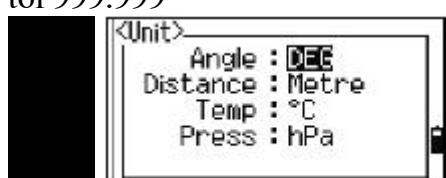

## 7.Unit

- Chọn đơn vị hiển thị góc Angle: độ/gon/Mil(Mil6400). DEG/GON/MIL(MIL6400)
- Chọn đơn vị hiển thị khoảng cách Distance: mét/ feet Mỹ/ feet quốc tế. Meter/ US-Ft/ I-Ft


*Chú ý khi chọn đơn vị là feet, xuất hiện cửa sổ để chọn cách hiển thị số lẻ bằng dấu chấm*



*hay inch: Decimal-Ft/ Ft-Inch*

- Chọn đơn vị hiển thị nhiệt độ môi trường Temp: độ Cenxiut/ Kenvin °C/ °K
- Chọn đơn vị hiển thi áp suất khí quyển Press: hecto Pascan/ milimét cột thủy ngân/ inch cột thủy ngân. hPa/ mmHg/ inHg

*Chú ý các mục cài đặt này không được thay đổi trong cùng một việc.*

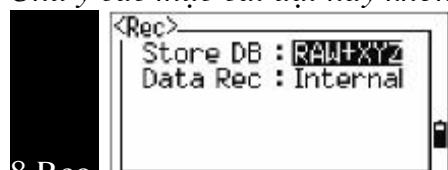

8.Rec.

- Chọn cách ghi dữ liệu vào bộ nhớ Store DB: dữ liệu góc, cạnh/ tọa độ/ cả hai. RAW/ XYZ/ RAW+XYZ

- Chọn chỗ ghi dữ liệu Data Rec: bộ nhớ trong/ sổ tay điện tử. Internal/ COM



9.Other.

- Tốc độ chuyển màn hình tọa độ XYZ disp: nhanh/ bình thường/ chậm/ ấn phím ENT. Fast/ Norm/ Slow/ +ENT

- Đơn vị đo khoảng cách thứ cấp 2nd Unit: không đặt/ mét/ feet Mỹ/ feet quốc tế. None/ Meter/ US-Ft/ I-Ft

*Chú ý khi chọn đơn vị là feet, hiện cửa sổ chọn cách hiển thị số lẻ bằng dấu chấm hay inch.*

- Tín hiệu âm thanh Sig Beep: đóng/ tắt ON/ OFF

- Tách riêng cách đánh số tự động trạm máy Split ST: có/ không Yes/ No.


*Chú ý khi chọn có Yes, xuất hiện cửa sổ để tùy nhập số khởi đầu Start PT*

- Ký tự chờ nhập mã địa hình CD Input: chữ hoặc số <ABC>/ <123>

- Nhập tên chủ quản hiển thị khi mở máy Owner's Detail: tối đa 20 ký tự, ấn ENT nhớ vào máy.

#### 4.3.3 Đặt đồng hồ trong máy

Ấn PWR bật máy, ấn phím MENU, ấn phím 8 hay dùng phím di chuyển con trỏ và ENT chọn 8.Time, màn hình xuất hiện thời gian hiện tại, dùng các phím mũi tên di chuyển con trỏ, nhập thời gian, ấn ENT.

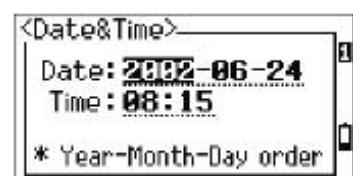

#### 4.4 Chuẩn bị công việc trên máy để thao tác ngoài hiện trường

Để tiết kiệm thời gian ngoài hiện trường, có một số bước có thể thao tác chuẩn bị trước thao tác nhập trực tiếp bằng tay, hay tải vào từ máy tính. Bật máy PWR, ấn MENU mở danh mục phần mềm điều khiển.



**A. Chuẩn bị công việc:** chọn quản lý công việc 1.Job. Màn hình hiển thị tên các công việc


Job Manager	
!NTR2003	03-07-01
*STADIUM1	03-06-31
!CTRL-4	03-06-31
COLORADO	03-06-28
?OKYO	02-10-27

có trong bộ nhớ, tối đa 32 tên việc và đây có bốn phím mềm: nhập tên **Creat**, xóa tên **DEL**, tạo tên việc kiểm tra **Ctrl** và xem thông tin việc **Info**. Dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ, phím cứng tương ứng với phím mềm để thao tác.


*Chú ý:*

- **Dấu hoa thị \*** đứng trước cho biết đây là việc hiện thời
- **Dấu chấm than !** đứng trước cho biết tham số cài đặt nó khác với tham số hiện thời
- **Dấu @** đứng sau cho biết nó là việc dùng để kiểm tra (hay dùng trong một dự án)
- **Dấu chấm hỏi ?** ở ký tự đầu tiên cho biết nó được tạo bởi phần mềm điều khiển phiên bản cũ, tên này không thể mở mà chỉ có thể xóa.

#### 4.4.1 Tạo công việc chọn **Creat**

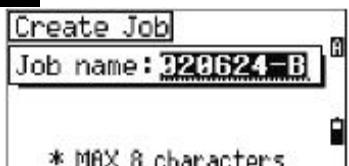

Hiện khung cửa sổ nhập tên không quá 8 ký tự (gồm chữ, số hoặc

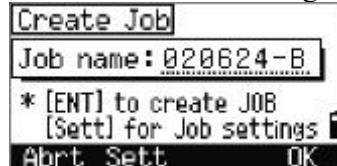


dấu gạch ngang). Xuất hiện câu nhắc **Abrt**, đặt tham số công việc **Sett**, chấp nhận **OK**.

- Án phím ESC chọn **Abrt** bỏ qua tên vừa nhập
- Án phím MSR2 chọn **Sett** vào ba màn hình đặt tham số do, sử dụng các phím mũi tên thao tác, xem mục **4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của máy**.
- Án ENT hay ANG ứng với **OK** xác nhận tên việc.

#### 4.4.2 Xóa công việc chọn **DEL**


*Chú ý: chọn chức năng này là xóa toàn bộ các bản ghi điểm trong công việc.*

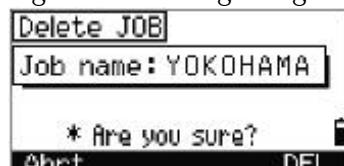

Hiện khung cửa sổ xóa tên kèm câu hỏi xác nhận và hai phím mềm: bỏ qua **Abrt**, xóa **DEL**.

- Án phím ESC chọn **Abrt** bỏ qua không xóa tên
- Án ENT hay ANG ứng với **DEL** xác nhận xóa việc, màn hiện cửa sổ báo đang tiến hành xóa **- Deleting Job-**, khi xóa xong nó quay về màn hình danh sách công việc.

#### 4.4.3 Tạo việc kiểm tra chọn **Ctrl**

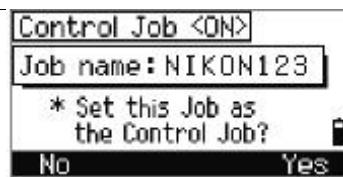

Hiện khung cửa sổ tên kèm câu hỏi xác nhận và hai phím mềm: không đặt No, đặt Yes.

- Án phím ESC chọn No không đặt

- Án phím DSP chọn Yes đặt việc ở chế độ kiểm tra. Nghĩa là các điểm trong công việc này khi ra hiện trường có thể truy nhập dùng cho các công việc khác vì máy tự động sao chép dữ liệu của nó sang việc hiện thời.

*Chú ý: chỉ cho phép tồn tại 1 việc có chức năng kiểm tra, khi bộ nhớ đã có sẵn việc kiểm tra mang tên khác thì phải xoá nó đi.*

#### 4.4.4 Xem thông tin việc chọn Info



Hiện khung cửa sổ tên cùng các dòng tin tóm tắt: số lượng bản ghi Records, dung lượng trống Free space, ngày tạo ra công việc Created.

**B. Làm xong bước A** đưa con trỏ đến tên việc, rồi án ENT để lấy nó ra (xuất hiện dấu hoa thị \* phía trước tên công việc). Nếu cần nhập điểm trực tiếp bằng tay vào việc hiện thời, có hai cách: chọn MENU→4.Data hay ấn phím DAT.



Hiển thị năm mục quản lý số liệu theo danh sách bản ghi, gồm:

+ góc, cạnh 1.RAW data;

+ tọa độ 2.XYZ data;

+ đặt trạm 3.ST→SS/SO/CP;

+ tên điểm 4.PT name List

+ mã địa hình 5.Code List (có phân lớp).

#### 4.4.5 Nhập tọa độ điểm chọn 2.XYZ data



Hiện màn hình DEL Edit Srch Input kèm bốn phím mềm ở đáy: xóa DEL, sửa Edit, tìm



Srch và nhập Input. Án ANG ứng với Input, xuất hiện cửa sổ nhập, dùng các phím di chuyển con trỏ tuần tự nhập trị số tọa độ XYZ, tên PT, mã địa hình CD. Kết thúc án ENT, nếu nhập sai thì chọn ESC bỏ qua quay về nhập lại.

Khi điểm đã được ghi trong bộ nhớ, có thể xóa, sửa giá trị và tìm tự động bằng các phím mềm. Riêng chức năng tìm tự động có thể dùng ký tự hoa thị \* để tăng tốc độ hoặc khi không nhớ chính xác tên điểm.

### B.1 Ngoài ra các phím mềm chức năng khác có ý nghĩa như sau:

- 4.4.6 Xem bản ghi ấn ENT khi con trỏ trùm lên tên một bản ghi trong danh sách.
- 4.4.7 Sửa bản ghi ấn phím mềm Edit khi con trỏ trùm lên tên một bản ghi trong danh sách
- 4.4.8 Lật trang của sổ bản ghi ấn phím mềm DSP
- 4.4.9 Tìm bản ghi tự động ấn phím mềm Srch nhập tên và có thể dùng kèm dấu hoa thị \*
- 4.4.10 Xóa bản ghi ấn phím mềm DEL
- 4.4.11 Chèn bản ghi bằng phím mềm Add, tạo lớp bản ghi bằng phím mềm Layer trong danh sách tên điểm và mã địa hình


*Chú ý: tùy theo thao tác đang thực hiện, màn hình sẽ có những câu nhắc, câu hỏi xác nhận để tránh nhầm lẫn.*

## 5. Thao tác đặt trạm, chuyển trạm máy

Sau các bước chuẩn bị công việc, cài đặt máy, bật máy PWR, ấn phím STN, hai trang màn hình hiển thị bảy danh mục. Dùng các phím số tương ứng hay phím mũi tên di chuyển con trỏ, ấn ENT vào thao tác đặt trạm theo cách phù hợp.




### 5.1 Đặt trạm trên điểm biết tọa độ hay góc phương vị 1.Known

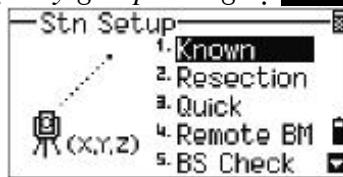


Cửa sổ nhập điểm trạm hiển thị, dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ và phím ENT, tuân tự nhập tên điểm ST, chiều cao máy (đo bằng thước dây từ điểm đặt trạm máy


trên nền tối dấu tâm máy) HI, mã địa hình CD, khi các tọa độ chưa có trong bộ nhớ nó hiện ra cửa sổ nhập.

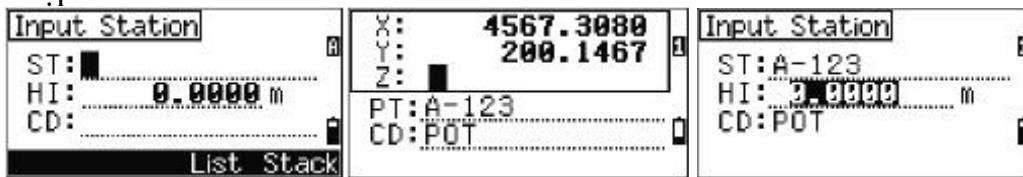


Tiếp đó hiển thị cửa sổ nhập điểm hướng chuẩn BS, có hai cách chọn: điểm hướng chuẩn dùng tọa độ 1.Coord, góc phương vị tới điểm hướng chuẩn đã biết 2.Angle

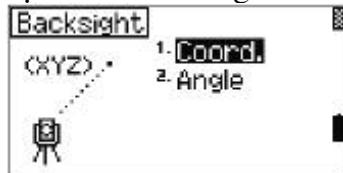


#### 5.1.1 Điểm hướng chuẩn dùng tọa độ 1.Coord

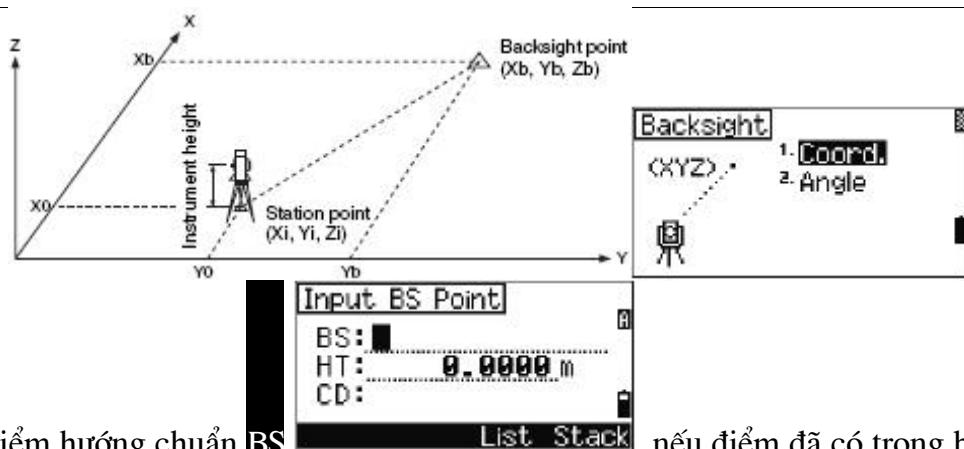

Nhập tên điểm hướng chuẩn BS, nếu điểm đã có trong bộ nhớ cửa sổ báo tọa độ của nó hiển thị, nếu chưa có xuất hiện cửa sổ nhập. Nhập chiều cao gương HT

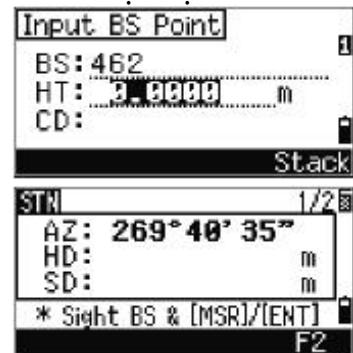


(có thông báo nhắc xuất hiện).

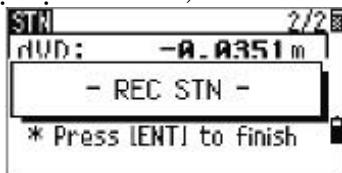


Nếu ấn MSR1/MSR2 là thực hiện đo để kiểm tra độ chính xác đặt trạm và bổ sung trị số góc, cạnh; dùng phím mềm F2 để đo hai mặt tới gương đặt ở điểm đó, màn hình báo sai lệch giữa kết quả tính và kết quả đo, nếu sai lệch nhỏ ấn ENT kết thúc đặt trạm (có thông báo nhắc xuất hiện -REC STN-).

Nên dùng bộ đế dọi tâm, có bợt thủy đặt gương ở điểm hướng chuẩn và thực hiện đo hai mặt để tăng độ chính xác đặt trạm.


### 5.1.2 Biết góc phương vị tới hướng chuẩn 2.Angle

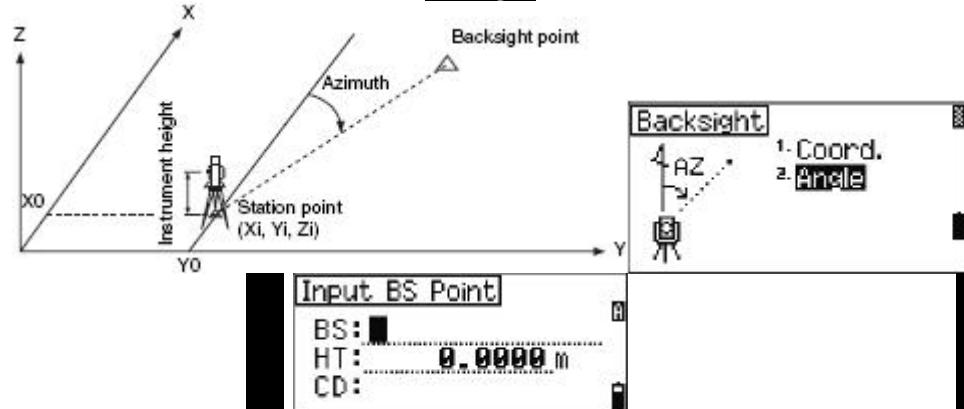

Nhập tên điểm hướng chuẩn BS, nhập chiều cao gương HT, nhập trị

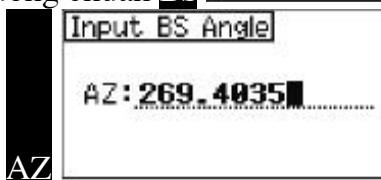


số góc phương vị AZ, ngắm vào gương đặt tại nó và ấn ENT kết

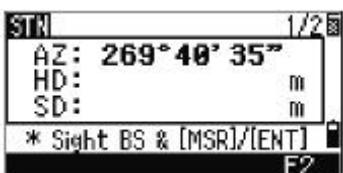


thúc (thông báo nhắc xuất hiện —REC STN—). Nếu không nhập trị số, mặc định AZ nhận giá trị 0.

Nếu ấn MSR1/MSR2 thực hiện đo cho kết quả sai lệch giữa tính và đo.

### 5.2 Đặt trạm bằng cách đo giao hội để tính tọa độ điểm trạm 2.Resection

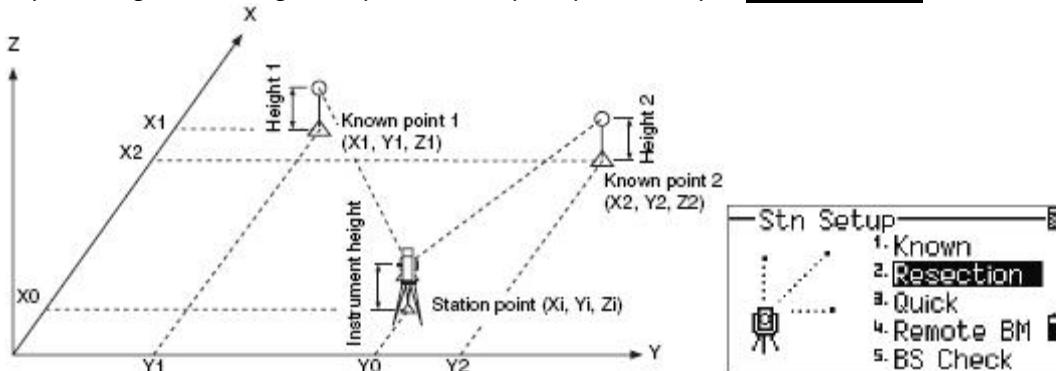

Số điểm đo có tọa độ tối thiểu là 2, tối đa là 10. Dùng các phím di chuyển con trỏ và ENT, tuân tự nhập tên điểm **PT** đặt gương, cửa sổ báo tọa độ điểm xuất hiện, nhập chiều cao gương **HT**, ấn MSR1/MSR2 đo. Sau khi đo điểm thứ hai, đáy màn hình hiển thị bốn phím

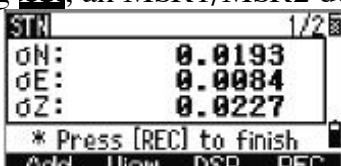

mềm **Add**, **View**, **DSP**, **REC**: ngắm đo thêm điểm **Add**, xem kết quả đo giao hội **View** (trong màn hình này, dòng đáy xuất hiện phím mềm xóa kết quả **DEL**), lật trang cửa sổ kết quả đo **DSP**, ghi vào bộ nhớ **REC**. Khi lấy kết quả tính cho trị số sai lệch nhỏ, ấn ENT kết thúc tính tọa độ điểm đặt trạm.

Màn hình khai báo đặt trạm xuất hiện, nhập tên trạm **ST**, chiều cao máy **HI**, mã địa hình **CD**, nhập tên điểm hướng chuẩn **BS** (phím mềm **Change** cho phép thay đổi chọn điểm hướng chuẩn BS). Ấn ENT kết thúc việc đặt trạm (kèm thông báo —REC STN—).

### 5.3 Đặt trạm (lưới) độc lập 3.Quick




Màn hình đặt trạm hiển thị, dùng các phím di chuyển con trỏ và ENT để nhập: tên điểm trạm **ST**, chiều cao máy **HI**, điểm hướng chuẩn **BS** (bỏ trống hoặc chọn từ phím mềm danh sách **List**, nhóm điểm **Stack**), phương vị **AZ** tới điểm hướng chuẩn (mặc định là 0, nhưng có thể nhập). Rồi ngắm gương tại điểm hướng chuẩn, ấn ENT kết thúc (*chú ý: tọa độ điểm đặt*




*trạm mặc định là 0,0,0)*

### 5.4 Xác định cao độ điểm đặt trạm dựa vào cao độ điểm không chết 4.Remote BM

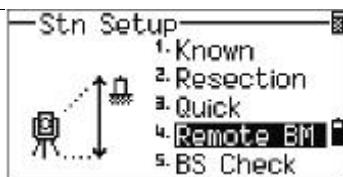

Khi cần biết cao độ điểm đặt trạm, chọn **4.Remote BM**, ấn ENT. Màn hình xuất hiện để nhập tên điểm biết cao độ khống chế **PT** (dùng các phím mềm danh sách **List**, nhóm điểm **Stack** để chọn tên), chiều cao gương **HT**, mã địa vật **CD**. Rồi ấn MSR1/ MSR2 đo (ấn tiếp F2) đo hai mặt tối đặt gương trên nó. Cửa sổ báo tọa độ điểm trạm xuất hiện, nhập tên điểm trạm **ST**, chiều cao máy **HI**. Ấn ENT kết thúc

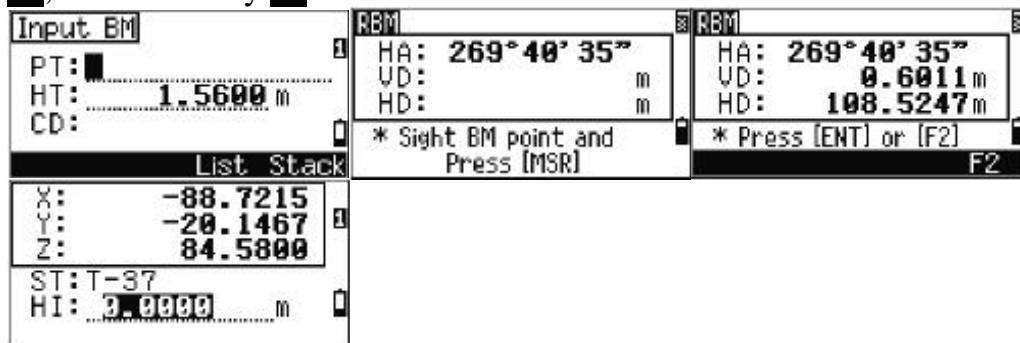


#### 5.5 Kiểm tra và đặt lại điểm hướng chuẩn 5.BS Check



Trong khi quan trắc nếu có hiện tượng va chạm vào máy hay chân máy bị lún, xe dịch thì thực hiện thao tác này để cho kết quả đo chi tiết chính xác hơn.

Sau khi hoàn thành bước đặt trạm, ngắm gương đặt tại điểm hướng chuẩn, ấn **5.BS Check**. Màn hình xuất hiện cửa sổ báo trị số góc ngang **HA** hiện thời và góc ngang đã lưu khi thao tác đặt trạm **BS**, nếu sai lệch nhỏ ấn phím mềm **Abt** bỏ qua chọn giá trị lưu, nếu đặt lại theo trị số hiện thời ấn phím mềm **Reset**. Ấn ENT kết thúc

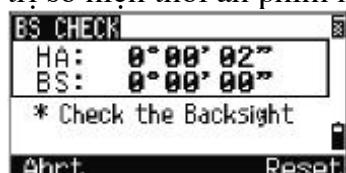

**Chú ý:** ấn phím cứng chức năng **BS** (mũi tên bên trái) là vào thẳng màn hình này.

#### 5.6 Đặt trạm tạm thời trên điểm đã biết tọa độ 6.Base XYZ




Chức năng này không lưu việc đặt trạm, dùng cho trắc địa công trình để kiểm tra trực tiếp sự tương quan các hạng mục. Màn hình hiển thị cửa sổ nhập tọa độ điểm đặt trạm **XYZ**, chiều cao máy **HI** và góc ngang **HA**, dùng các phím di chuyển con trỏ và ENT tuần tự nhập trị số


Input Stn	Input Stn
X: 0.000	X: 500.000
Y: 0.000	Y: 600.000
Z: 0.000	Z: 0.000
HI: 0.000 m	HI: 1.836 m
HA:	HA:

, thao tác nhập điểm hướng chuẩn BS. Kết thúc ấn ENT quay về màn hình đo chính


### 5.7 Đặt trạm bằng cách đo tới hai điểm nằm trên một đoạn thẳng 7.Know Line

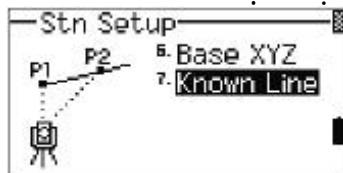

Hiển thị màn hình nhập tên điểm **P1** (nếu chưa có tọa độ trong bộ nhớ, nó hiện cửa sổ nhập tọa độ, nhập trực tiếp bằng tay, có thể dùng phím mềm danh sách **List** hay nhóm điểm **Stack**

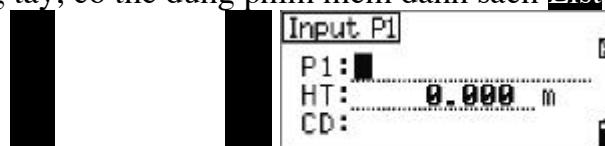

để chọn), chiều cao gương **HT**, mã địa vật **CD** **List Stack**. Ngắm và ấn MSR/ MSR2 đo điểm P1 (có thể đo cả hai mặt bằng phím mềm **F2**), dưới cửa sổ kết quả đo có dòng nhắc, ấn ENT để nhập điểm P2. Có hai cách nhập điểm P2:

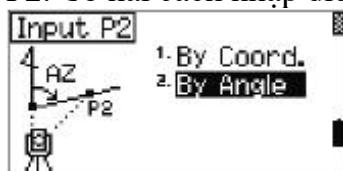

- Nhập bằng tọa độ chọn **1.By Coord.**: cửa sổ nhập tọa độ điểm P2 xuất hiện, thao tác tương tự như nhập điểm P1 ở trên, rồi ấn ENT xuất hiện cửa sổ tính tọa độ trạm.

- Nhập bằng góc phương vị đã biết từ P1 tới P2 chọn **2.By Angle**: nhập trị số góc phương vị **AZ**, ngắm và ấn MSR/ MSR2 đo điểm P2 (có thể đo cả hai mặt bằng phím mềm **F2**). Đo xong P2 xuất hiện cửa sổ tính tọa độ trạm.

Trên màn hình tính tọa độ điểm trạm, dùng phím mềm **DSP** lật trang cửa sổ kết quả tính, rồi ấn phím mềm **REC** hay ENT để khai báo đặt trạm. Dùng các phím di chuyển con trỏ và ENT tuần tự nhập tên trạm **ST**, chiều cao máy **HI**, mã địa vật **CD** và tên

điểm hướng chuẩn **BS** (mặc định là P1, thay sang P2 bằng phím mềm **Change**). Kết thúc ấn ENT.

### 5.7 Chuyển trạm máy


Khi chuyển trạm, thực hiện thao tác đặt trạm như trên, lấy điểm hướng chuẩn BS là điểm trạm vừa rời đi, hệ tọa độ tự động được cập nhật khi đo chi tiết.

Trong mọi trường hợp, cố gắng dùng bộ đế dọi tâm có bợt thủy đặt tại trạm chuyển tới và đo hai mặt trong chế độ đo tinh để giảm thiểu sai số do chuyển trạm.

## 6. Đo chế độ kinh vĩ

Sau khi ấn PWR bật máy, cài đặt máy và chuẩn bị công việc, ấn phím ANG thực hiện đo kinh vĩ. Màn hình hiển thị cửa sổ giá trị góc ngang hiện thời **HA** và mục thao tác chọn.

Dùng phím số tương ứng hoặc di chuyển con trỏ và ENT để chọn mục thao tác

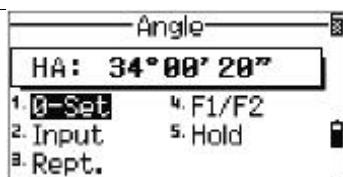

6.1 **Đặt góc ngang về 0 chọn 1.O-set** - Ấn ENT, quay về màn hình đo chính.

6.2 **Nhập giá trị góc ngang chọn 2.Input** - Hiển thị cửa sổ, gõ nhập trị số góc ngang, ấn ENT, quay về màn hình đo chính. *Chú ý nhập trị số lẻ phân cách bằng dấu chấm.*

6.3 **Đo lặp chọn 3.Rept.** - Chọn hướng ngắm BS và hướng đo lặp FS, xuất hiện màn hình đo góc lặp và cửa sổ đo lặp góc ngang. Ngắm và ấn phím MSR1/MSR2 đo, xuất hiện trị số lần đo **N=**, góc ngang đo lặp trung bình **HR<sub>x</sub>** và tổng góc ngang đo cộng dồn **HR<sub>S</sub>**, kết thúc ấn ENT. Xuất hiện cửa sổ báo trị số đo góc ngang lặp trung bình **HR<sub>x</sub>** và góc ngang thực HA. Nếu cần ghi vào bộ nhớ thì ấn tiếp ENT, tuân tự nhập các trường khai báo tên điểm PT, chiều cao gương HT, mã địa hình CD.

6.4 **Đo hai mặt chọn 4.F1/F2** - Thao tác này khi cần thực hiện phép đo góc chính xác loại trừ sai số cơ học máy, đảo ống kính đo hai mặt, khi kết thúc ấn ENT, màn hình báo trị số góc đo trung bình.

6.5 **Khóa tạm thời góc ngang 5.Hold** - Thao tác này sử dụng khi cần giữ một trị số góc ngang mang tới một hướng ngắm bất kỳ. Đây màn hình có hai phím mềm: bỏ qua ấn **Abrt** (hoặc ESC), đặt ấn **Sett** (hay ENT) để có thể nhập vào trị số góc ngang tùy ý.

## 7. Đo chi tiết


Sau khi thực hiện xong việc đặt trạm (hay chuyển trạm), màn hình đo chính xuất hiện. Di chuyển gương tới điểm đo, ngắm bắt tâm gương, ấn phím đo MSR1/MSR2, hiển thị kết quả đo. Tuân tự nhập tên điểm **PT** (tên điểm mặc định tự động đánh số tăng thêm 1), chiều cao gương **HT** (mặc định trị số nhập cũ), mã địa hình **CD** (mặc định tên mã nhập cũ). Khi muốn thay đổi các thông tin này, dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ và ENT để nhập. Kết thúc ấn phím ENT để ghi vào bộ nhớ.

*Chú ý: khi đã cài đặt máy với các tham số đồng bộ và phím đo MSR1/MSR2 ở chế độ **All**, thì sau khi ấn phím đo, kết quả đo tự động ghi vào bộ nhớ.*


**! Dưới đây là các phép đo ứng dụng (hỗ trợ bởi phần mềm tính), được phân bổ và lấy ra sử dụng bằng ba phím cứng có tên PRG (chương trình đo), S-O (tìm điểm trên thực địa) và O/S (tìm điểm khuất). Mỗi phím cứng bao hàm một danh mục các thao tác đo và tính ứng dụng khác nhau.**

## 8. Phím PRG chương trình Đo

Sau khi đã ấn PWR khởi động máy, thao tác đặt trạm (chuyển trạm) xong, ấn phím PRG xuất hiện hai trang màn hình với bảy mục đo ứng dụng. Dùng các phím số tương ứng hay các phím mũi tên di chuyển con trỏ và ENT, chọn mục đo ứng dụng phù hợp.

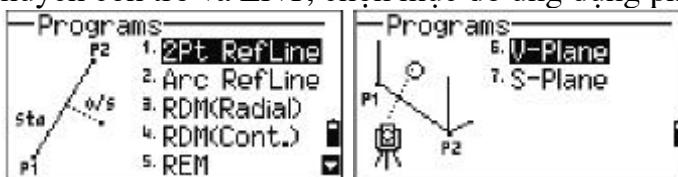

8.1 **Tính điểm khuất hướng nằm trên đoạn thẳng (đi qua hai điểm) bằng cách đo tới điểm hỗ trợ nằm vuông góc với nó, chọn 1.2Pt RefLine**

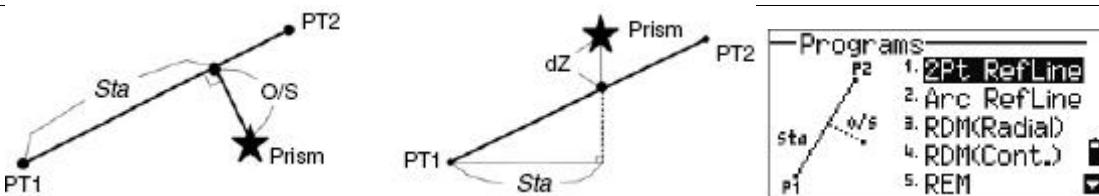


Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên đoạn thẳng và tạo thành góc vuông với điểm đặt gương. Tuân tự nhập tên điểm **P1**, **P2**. Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ấn phím mềm đo **MsrPT**, hoặc chọn từ danh sách điểm bằng phím mềm **List**, từ nhóm điểm bằng phím mềm



Nhập chiều cao gương bằng phím mềm **HT**.

Màn hình hiển thị kết quả tính điểm cần tìm sau khi đo: **Sta** khoảng cách tính từ điểm P1, **O/S** khoảng cách tính từ nó tới điểm đặt gương và **dZ** chênh cao giữa điểm P1 và điểm đặt

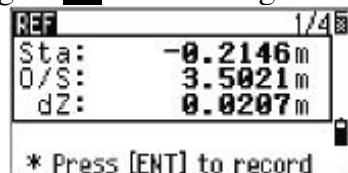


gương. Ấn DSP lật trang hiển thị các thông số

Ấn ESC, thoát chức năng không lưu điểm này; ấn ENT hiển thị cửa sổ nhập tên điểm **PT**,


chiều cao gương **HT**, mã địa hình **CD** để lưu vào bộ nhớ



## 8.2 Tính điểm nằm trên một cung tròn (đi qua một điểm đã biết) bằng cách đo điểm gương hỗ trợ nằm vuông góc với nó, chọn 2.Arc RefLine

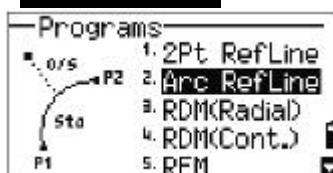


Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên một cung tròn đi qua điểm đã biết và vuông góc với điểm gương đo hỗ trợ. Nhập tên điểm chứa cung tròn **P1**, và góc phương vị tiếp

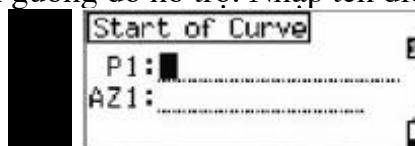

tuyến của nó **AZ1**. Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ấn phím mềm đo **MsrPT**, hoặc chọn từ danh sách điểm bằng phím mềm **List**, từ nhóm điểm bằng phím mềm **Stack**.

Màn hình xuất hiện ba cách xác định vị trí cung cung tròn, dùng phím số hay phím mũi tên di chuyển con trỏ và ENT để chọn: cung đi qua điểm chưa đã biết góc phương vị tiếp tuyến **1.P2-AZ2**; bán kính cung và góc phương vị tiếp tuyến đã biết **2.Rad-AZ2**; bán kính cung và chiều dài dây cung đã biết **3.Rad-Length**

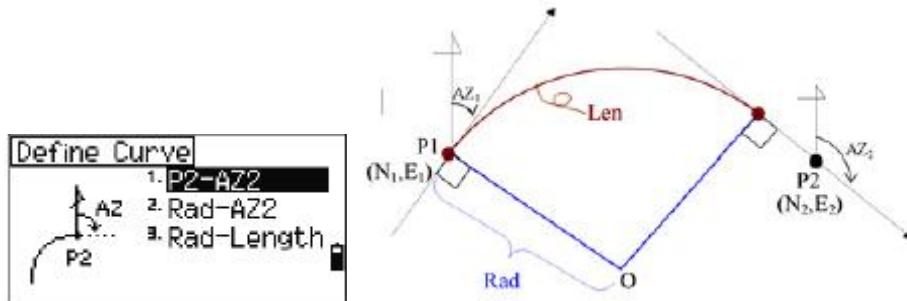


Màn hình hiển thị kết quả tính điểm cần tìm sau khi đã nhập đủ các tham số: Sta khoảng cách tính từ điểm P1, O/S khoảng cách từ nó tới điểm đặt gương và dZ chênh cao giữa

ARC	1/4
Sta:	-0.2146 m
O/S:	3.5021 m
dZ:	0.0207 m


\* Press [ENT] to record

điểm P1 và điểm đặt gương. Ấn DSP lật trang hiển thị các thông số. Ấn ESC, thoát khỏi chức năng không lưu điểm tính này; ấn ENT hiển thị cửa sổ nhập tên điểm PT, chiều cao gương HT, mã địa hình CD để lưu vào bộ nhớ.


### 8.3 Đo giàn tiếp xuyên tâm chọn 3.RDM (Radial)

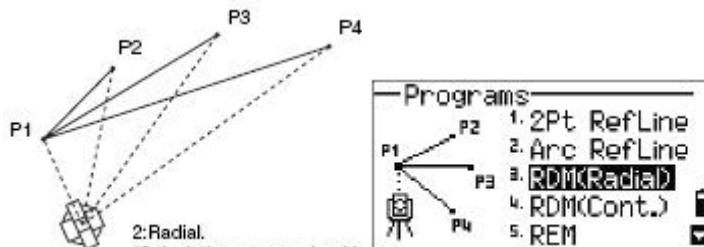

Chức năng này cho kết quả tính thông số tương quan giữa hai điểm đo, có một điểm chọn cố định, ấn MSR1/MSR2 đo, lật trang cửa sổ ấn DSP, ghi vào bộ nhớ ấn ENT.

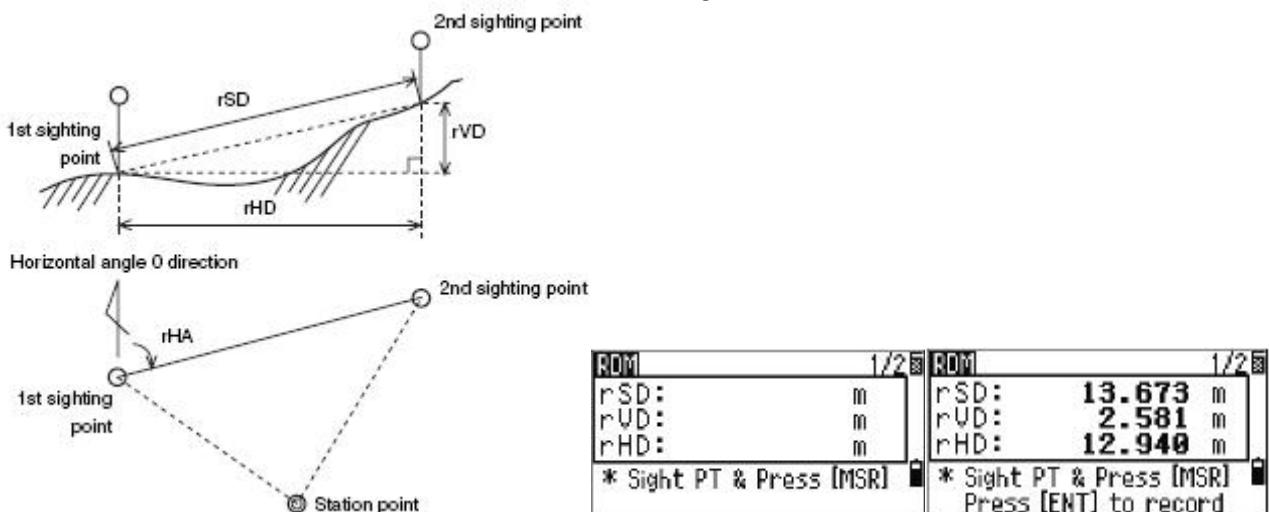


### 8.4 Đo giàn tiếp liên tục chọn 4.RDM (Cont.)

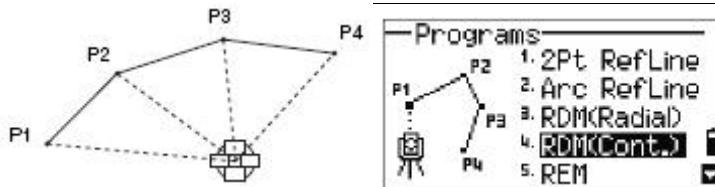


Chức năng này cho kết quả tính thông số tương quan trực tiếp giữa hai điểm đo liên tiếp, ấn MSR1/MSR2 đo, lật trang cửa sổ ấn DSP, ghi vào bộ nhớ ấn ENT.


### 8.5 Đo chiều cao không với gương tối chọn 5.REM

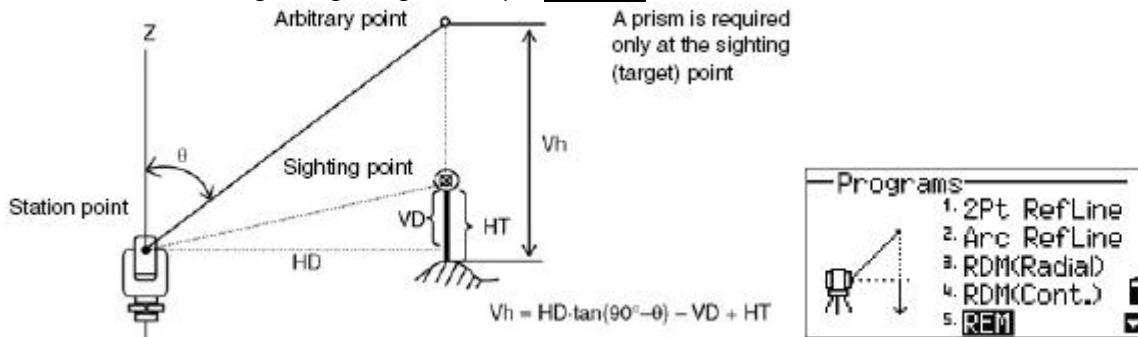

Chức năng này cho kết quả tính chiều cao từ điểm đặt gương thẳng lên phía đỉnh mà gương không với tối. Hiện cửa sổ nhập chiều cao gương **HT**, ngắm gương ấn phím MSR1/MSR2 đo, nhả khóa bàn độ đứng, hướng ống kính bắt vào điểm cần đo thẳng đứng với điểm đặt gương, cửa sổ tính hiện ra chiều cao tính từ đáy sào gương tới điểm ngắm **Vh**, nếu muốn ghi vào bộ nhớ, ngắm lại đáy sào gương và ấn ENT.

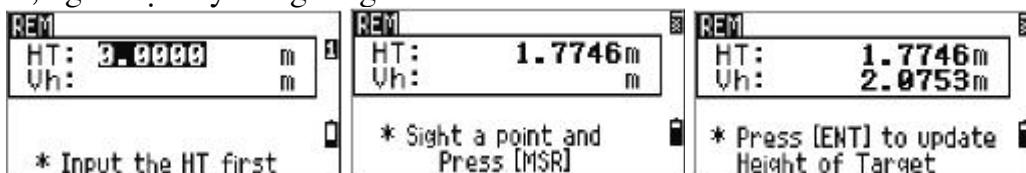

### 8.6 Đo điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết, chọn 6.V-Plane

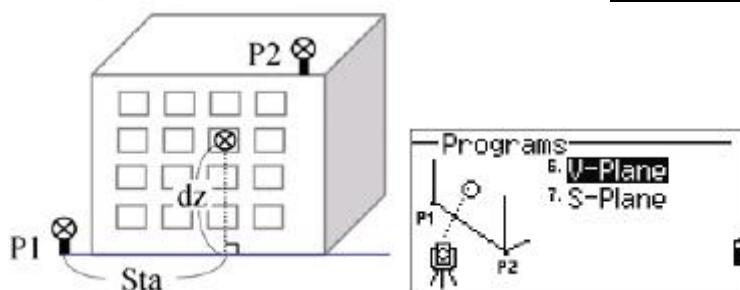


Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên một mặt phẳng đứng chứa hai điểm đã biết. Tuân tự nhập tên điểm **P1**, **P2**. Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ấn phím mềm đo **MsrPT**, hoặc chọn từ danh sách điểm bằng phím mềm **List**, từ nhóm điểm bằng phím mềm **Stack**. Nhập chiều cao gương bằng phím mềm **HT**.

Màn hình hiển thị kết quả tính điểm cần tìm sau khi ngắm đo tới gương: Sta khoảng cách tính từ điểm P1, **dZ** chênh cao giữa điểm P1 và điểm đặt gương. Ấn DSP tuân tự lật các trang màn hình hiển thị các thông số.

Ấn ESC, thoát khỏi chức năng không lưu điểm tính này; ấn ENT hiển thị cửa sổ nhập tên điểm **P1**, chiều cao gương **HT**, mã địa hình **CD** để lưu vào bộ nhớ.

<b>Input Plane P1</b>	<b>HA: 147°29'11"</b> <b>VA: 90°27'48"</b> <b>SD: 1.5555 m</b> <b>HT: 1.5555 m</b> <b>* Sight PT &amp; Press [MSR]</b>	<b>N: 567.3080</b> <b>E: -121.1467</b> <b>Z: 0.5800</b> <b>PT: 56</b> <b>CD: CURE</b>
<b>MsrPT List Stack</b>	<b>V-PLN 1/3</b>	<b>List Stack</b>
<b>Input Plane P2</b>	<b>P1: 56</b> <b>P2: </b>	<b>Sta: 55.2618 m</b> <b>dZ: -3.0477 m</b> <b>* Sta: Distance from P1 along the P1-P2 Line</b>
<b>MsrPT List Stack</b>		


### 8.7 Đo điểm nằm trên mặt phẳng dốc đi qua ba điểm đã biết, chọn 7.S-Plane

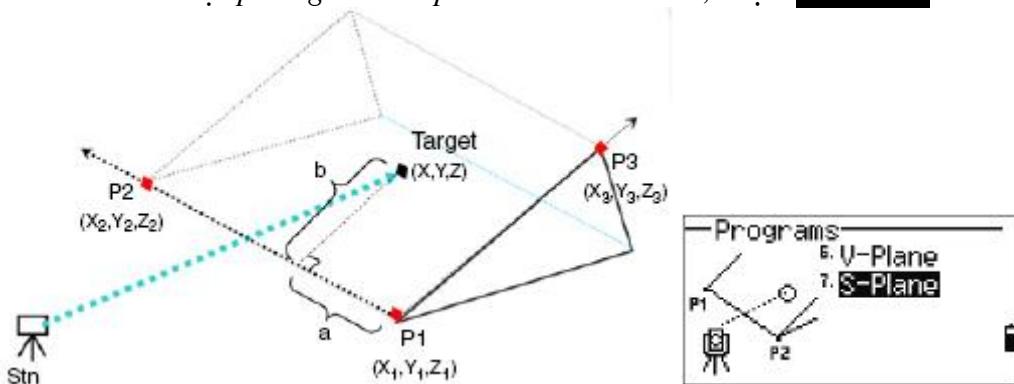

Chức năng này cho kết quả tính điểm nằm trên một mặt phẳng dốc chứa ba điểm đã biết. Tuần tự nhập tên điểm **P1**, **P2**, **P3**. Nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ấn phím mềm đo **MsrPT**, hoặc chọn từ danh sách điểm bằng phím mềm **List**, từ nhóm điểm bằng phím mềm **Stack**.

Có thể nhập điểm tạm dùng (không ghi vào bộ nhớ) bằng cách ấn ENT khi con trỏ đang ở trường nhập tên điểm.

Nếu dùng phím mềm **2Pt** thì màn hình báo kết quả tính điểm nằm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đó: **a** là khoảng cách tính từ điểm P1 tới điểm cần tính hạ vuông góc trên đoạn P1-P2, **b** là chiều cao đoạn hạ vuông góc từ điểm cần tính tới đoạn thẳng P1-P2

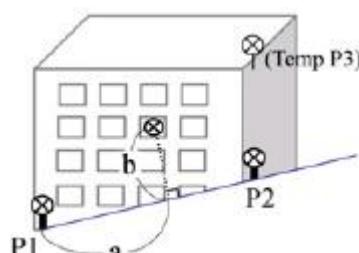

Nhập chiều cao gương bằng phím mềm **HT**.


Ấn DSP tuần tự lật các trang màn hình hiển thị các thông số.

Ấn ESC, thoát khỏi chức năng không lưu điểm tính này; ấn ENT hiển thị cửa sổ nhập tên điểm **P1**, mã địa hình **CD** để lưu vào bộ nhớ.


<b>Input Plane P1</b>	<b>N: 200.3080</b> <b>E: -100.5520</b> <b>Z: 69.520</b> <b>* This PT will not be recorded</b>	<b>Input Plane P3</b>
<b>MsrPT List Stack</b>		<b>P1: 503</b> <b>P2: &lt;Keyed-in XYZ&gt;</b> <b>P3: </b>
<b>S-PLN 1/3</b>	<b>a : -0.2146 m</b> <b>b : 3.5021 m</b> <b>* a: Distance from P1</b> <b>b: 0/3 from P1-P2 Line</b>	<b>MsrPT 2Pt List Stack</b>
	<b>HA: 48°00'17"</b> <b>VA: 92°50'22"</b> <b>SD: 45.6208 m</b>	
	<b>PT: 77</b> <b>CD: </b>	<b>List Stack</b>

## 9. Phím S-O Tìm các điểm trên thực địa (cắm điểm, đưa thiết kế ra thực địa)

Sau khi đã ấn PWR khởi động máy, mở công việc, thao tác đặt trạm (chuyển trạm) xong, ấn S-O xuất hiện màn hình với bốn danh mục đo tìm điểm ứng dụng. Dùng các phím số tương ứng hay các phím mũi tên di chuyển con trỏ và ENT, chọn mục phù hợp.

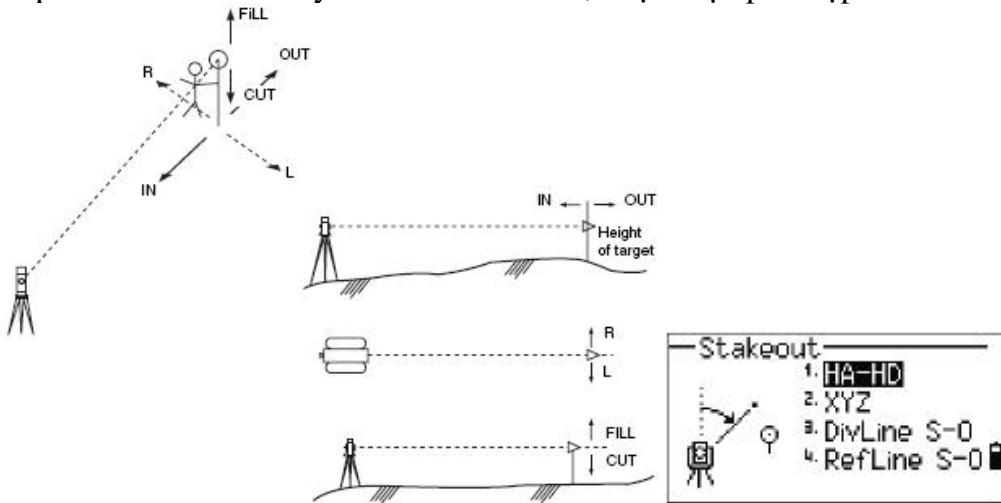


### 9.1 Tìm điểm cách trạm máy một cự ly và góc kẹp đã biết, chọn 1.HA-HD

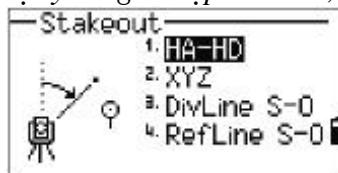


Xuất hiện màn hình nhập khoảng cách **HD**, chênh cao **dVD** và góc kẹp **HA**. Xoay thân máy cho tới khi góc bằng **HA** về 0, khoá bàn đạp ngang, đóng hướng và di chuyển gương, tuân tự ấn MSR1/MSR2 để cho tới khi các kết quả tính về 0.

Nhớ ấn phím HOT nhập chiều cao gương **HT**, nhiệt độ và áp suất **T-P**. Dùng phím DSP lật các trang hiển thị. Kết thúc ấn ENT ghi kết quả vào bộ nhớ.

Chú ý tên điểm này được tự động gán thêm chuỗi ký tự đằng trước mà đã được nhập sẵn, xem mục 4.3.2 *Cài đặt bằng phần mềm điều khiển*.

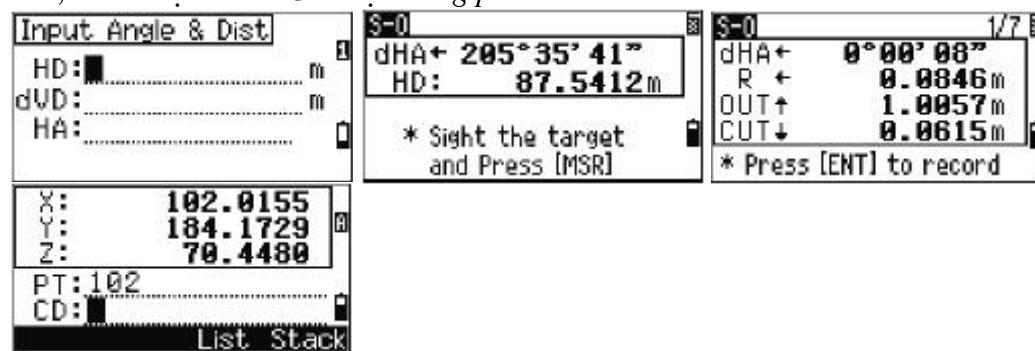

### 9.2 Tìm điểm khi biết tọa độ của nó, chọn 2.XYZ

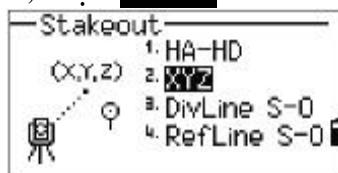

Hiện màn hình nhập tên điểm **PT**, cự ly tính từ trạm máy **Rad** và mã địa hình **CD**. Kèm theo



ba phím mềm: **Fr/To** để lập danh sách điểm cần tìm **List Stack**, **List** để chọn điểm từ danh sách và **Stack** để chọn điểm từ một nhóm điểm (nếu lấy điểm từ công việc




kiểm tra màn hình có thêm phím mềm **Ctrl** ).


Sau khi nhập đủ dữ kiện, màn hình tính hiện ra chỉ hướng quay góc ngang tới điểm cần tìm **dHA** và cự ly tới điểm cần tìm **HD**. Xoay thân máy cho tới khi góc bằng dHA về 0, khoá bàn độ ngang, đóng hướng và di chuyển gương, tuân tự ấn MSR1/MSR2 để cho tới khi các kết quả tính về 0.

Nhớ ấn phím HOT nhập chiều cao gương **Ht**, nhiệt độ và áp suất **T-P**. Dùng phím DSP lật các trang hiển thị. Kết thúc ấn ENT ghi kết quả vào bộ nhớ.

Chú ý tên điểm này được tự động gán thêm chuỗi ký tự đằng trước mà đã được nhập sẵn, xem mục 4.3.2 *Cài đặt bằng phần mềm điều khiển*.

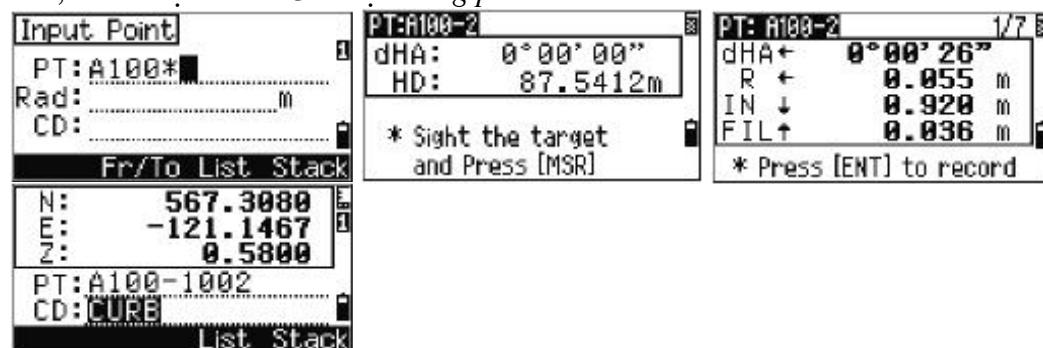


### 9.3 Chia đều một đoạn thẳng tính từ trạm máy chọn 3.DivLine S-O

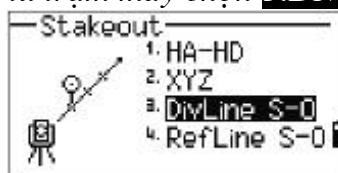


Ngắm đo tới gương đặt ở điểm cuối đoạn thẳng cần chia đều, màn hình hiển thị chiều dài đoạn chia. Nhập số khoảng chia đều **Span total**, màn hình tính cự ly để di chuyển gương tới điểm chia. Ngắm đo cho tới khi các trị số tính báo về 0, ấn ENT ghi tên điểm vào bộ nhớ, khai báo tên điểm **PT**, mã địa hình **CD**. Chú ý tên điểm này được tự động gán thêm chuỗi ký tự đằng trước mà đã được nhập sẵn, xem mục 4.3.2 *Cài đặt bằng phần mềm điều khiển*.

Nếu ấn ESC là thoát khỏi màn hình này. Ấn phím mũi tên lên/xuống là để đo tìm tiếp các điểm được chia trên đoạn cơ sở. Ấn DSP để lật các trang hiển thị tham số đo/tính.

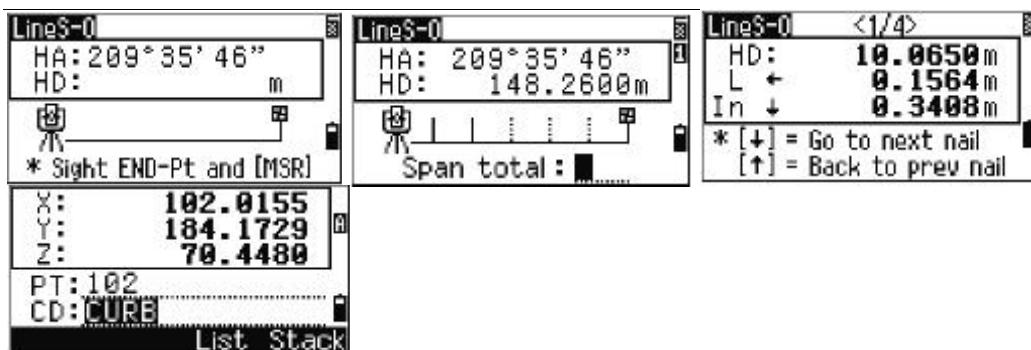

#### 9.4 Đo tìm điểm nằm trên đoạn thẳng nhờ cự ly hỗ trợ tới một điểm gương đã biết chọn


##### 4.RefLine S-O

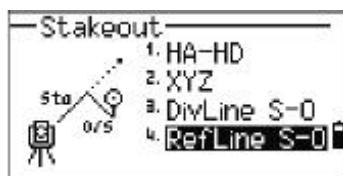

Tuân tự nhập hai điểm  $P_1$ ,  $P_2$  của đoạn thẳng tham chiếu, nếu điểm chưa có trong bộ nhớ, ấn phím mềm đo **MsrPT** hay ấn ENT để nhập bằng tay, có thể chọn điểm từ danh sách bằng phím mềm **List** hay nhóm điểm bằng phím mềm **Stack**. Sau đó hiển thị cửa sổ tuân tự nhập: cự ly tới điểm tính từ trạm máy **Sta**, cự ly cách điểm đặt gương hỗ trợ **O/S** (kèm dấu cộng khi nó nằm bên phải hay dấu trừ khi nó nằm bên trái đoạn  $P_1-P_2$ ) và chênh cao so với đoạn tham chiếu **dZ**.


Màn hình kết quả hiển thị góc ngang **dHA**, quay thân máy cho tới khi dHA bằng 0, khóa bàn độ ngang. Di chuyển gương đúng hướng và ngắm đo, tiếp tục di chuyển gương cho tới khi kết quả ngắm đo đạt các trị số tính bằng 0.

Nếu ấn ESC là thoát khỏi màn hình này. Ấn DSP để lật các trang hiển thị tham số đo/tính. Ấn ENT ghi tên điểm vào bộ nhớ, khai báo tên điểm **PT**, mã địa hình **CD**. Chú ý điểm này được tự động gán thêm chuỗi ký tự đằng trước mà đã được nhập sẵn, xem mục 4.3.2 Cài đặt bằng phần mềm điều khiển.

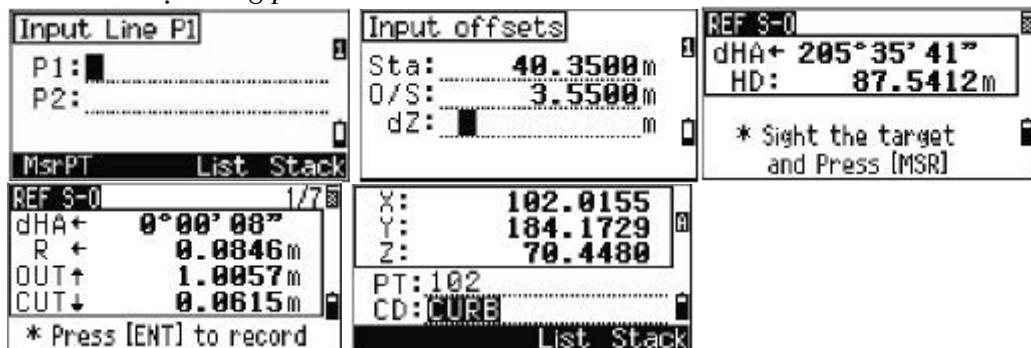


#### 10. Phím O/S đo các điểm khuất (không đặt gương tới)

Sau khi ấn PWR khởi động máy, thao tác đặt trạm (chuyển trạm) xong, ấn phím O/S xuất hiện hai trang màn hình với tám danh mục đo ứng dụng. Dùng các phím số tương ứng hay các phím mũi tên di chuyển con trỏ và ENT, chọn mục đo ứng dụng phù hợp.

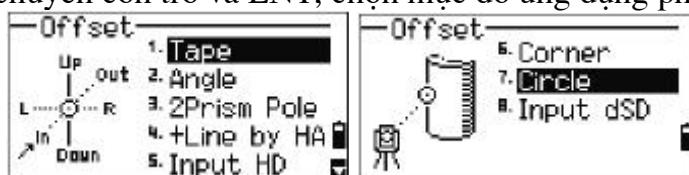


## 10.1 Tính điểm cách điểm đặt gương một cự ly xác định chọn 1.Tape

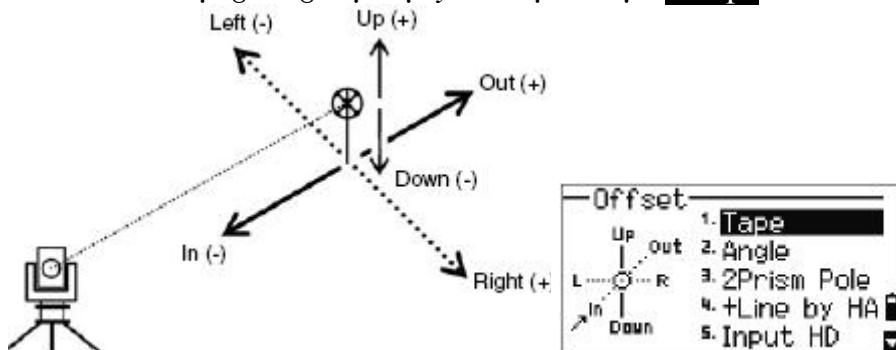

Thực hiện ngắm đo tới điểm đặt gương, nếu chưa đo sẽ cho màn hình ngắm đo điểm tạm thời, xuất hiện màn hình nhập tay các cự ly của điểm cần tìm cách điểm đo hiện thời, tuân tự nhập sang phải (dấu cộng)/trái (dấu trừ) R/L, đi ra (dấu cộng)/đi vào (dấu trừ) O/I, lên (dấu cộng)/xuống (dấu trừ) U/D.

Ấn ENT xuất hiện màn hình tính tọa độ điểm cần tìm XYZ, tuân tự nhập tên PT, mã địa hình CD và ấn ENT ghi vào bộ nhớ. Nếu ấn ESC thoát khỏi màn hình tính, không ghi kết quả vào bộ nhớ.

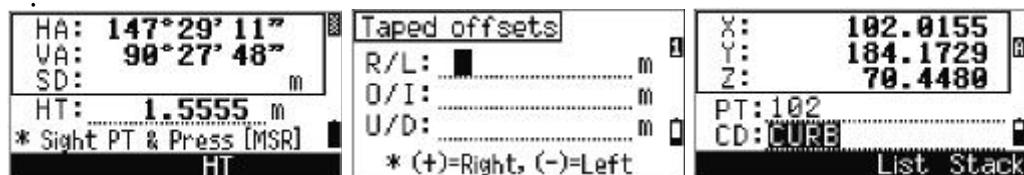

## 10.2 Tính điểm cách điểm đặt gương một góc bằng chọn 2.Angle



Thực hiện ngắm đo tới điểm đặt gương, nếu chưa đo sẽ cho màn hình ngắm đo điểm tạm thời. Quay thân máy ngắm điểm cần tìm và ấn MSR1/MSR2, hiển thị kết quả, tuân tự nhập chiều cao gương HT, tên điểm PT, mã địa hình CD và ấn ENT hay phím mềm OK ghi vào bộ nhớ. Nếu ấn ESC hay phím mềm Abort là bỏ qua kết quả hiện thời.



## 10.3 Tìm điểm khuất bằng sào hai gương chọn 3.2Prism Pole



Tuân tự ngắm đo tới hai điểm gương trên sào hai gương, nhập cự ly gương tới gương P1-P2, gương tới điểm cần tìm P2-Tgt, xuất hiện kết quả tính, ấn ENT ghi vào bộ nhớ điểm cần tìm. Nếu bỏ trống cự ly P1-P2 xuất hiện kết quả tính từ phép đo (để so với giá trị nhập tay).

0/S <PT1> 1/4	0/S <PT2> 1/4	Input Target
HA: 40°29' 11"	HA: 75°07' 10"	P1-P2: 0.5000 m
VA: 89°07' 46"	VA: 87°09' 46"	P2-Tgt: 0.250 m
SDX 45.6780 m	SD: m	* P1-P2 can be left blank.
* Sight the 1st Pt and Press [MSR].		
P1-P2 Dist		
Input: 0.5000 m		
Measure: 0.4982 m		
Redo	OK	


#### 10.4 Tính điểm giao của hai đoạn thẳng (góc mái nhà) chọn 4.+Line by HA



Tuần tự ngắm đo tới hai điểm gương trên sào hai gương, rồi di điểm gương nằm bên dưới điểm cần tìm, di chuyển ống kính ngắm vào điểm cần tìm ấn ENT xuất hiện kết quả tính điểm cần tìm. Tuần tự nhập tên điểm **PT**, mã địa hình **CD** và ấn ENT ghi vào bộ nhớ.

0/S <PT1> 1/4	0/S <PT2> 1/4	0/S <ALT> 1/4
HA: 40°29' 11"	HA: 75°07' 10"	HA: 40°29' 11"
VA: 89°07' 46"	VA: 87°09' 46"	VA: 89°07' 46"
SDX 45.6780 m	SD: m	SD: 79.4028 m
* Sight the 1st Pt and Press [MSR].		PT: 70
* Sight the 2nd Pt and Press [MSR].		CD: KERB
* Take a HA offset and Press [ENT]		List Stack


#### 10.5 Tính điểm cách trạm máy một khoảng cách do chọn 5.Input HD

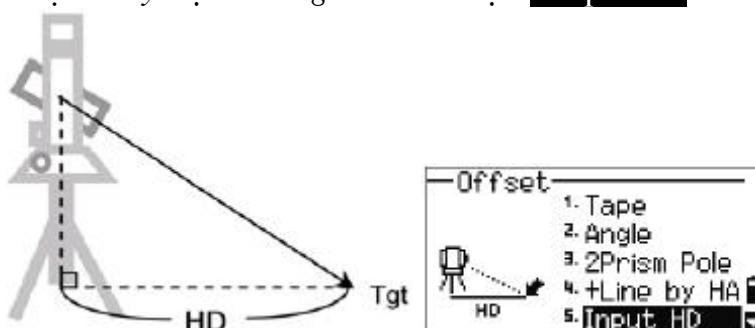


Chức năng này đo tính cho điểm lân cận trạm máy, những chỗ không gian chật hẹp. Nhập khoảng cách **HD** từ điểm trạm tới điểm đo, ngắm vào nó, ấn ENT. Tuần tự nhập tên điểm **PT** chiều cao gương **HT** (bằng 0), mã địa hình **CD** và ấn ENT kết thúc.

Input HD	Record PT
HA: 40°29' 11"	PT: 72
VA: 89°54' 10"	HT: 0.0000 m
HD: 3.604 m	CD: HUB
* Sight Pt & Press [ENT]	
List Stack	


## 10.6 Tính điểm góc (tường, vách) chọn 6.Corner

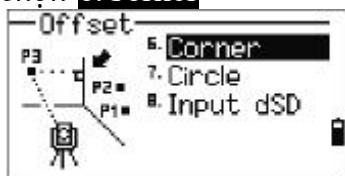

Thực hiện đo tới các điểm gương đặt trên tường (tối thiểu 3 điểm), ấn phím mềm Calc hiển thị kết quả tính, cao độ Z lấy ứng với điểm đo cuối cùng, tuân tự nhập tên điểm PT, chiều cao gương HT, mã địa hình CD rồi ấn ENT ghi vào bộ nhớ. Nếu ấn ESC thì bỏ qua không nhớ.

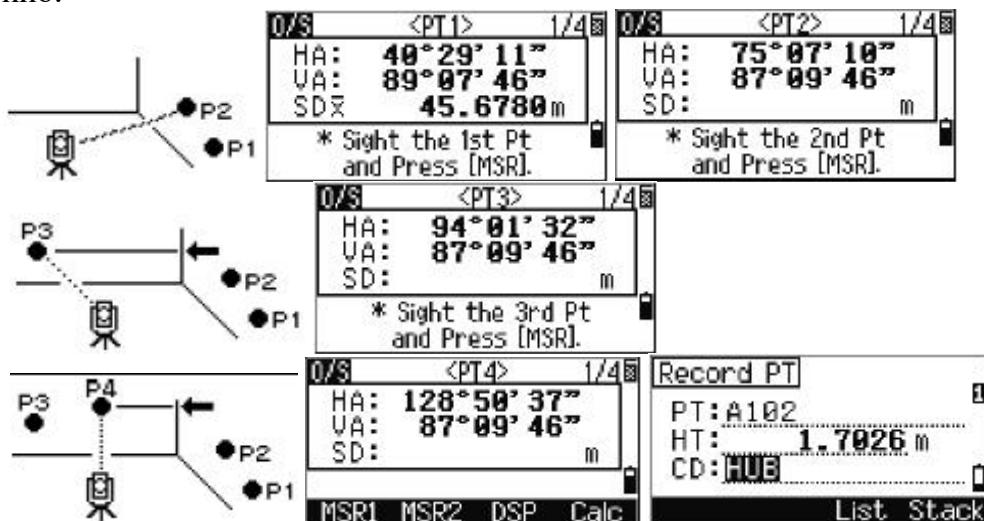


## 10.7 Tính điểm tâm của khối trụ chọn 7.Circle

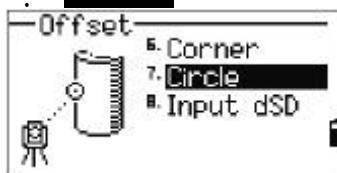


Thực hiện đo tới rìa khối trụ, để bù vị trí đặt gương chọn phím mềm +SD, đo cả rìa đối diện chọn phím mềm Edge2, tính điểm tâm chọn phím mềm Calc. Màn hình cho

kết quả tọa độ tâm và bán kính khối trụ Rad=, chọn phím mềm Redo (hay ESC) để bỏ qua kết quả hiển thị, chọn phím mềm OK (hay ENT) ghi điểm mới vào bộ nhớ

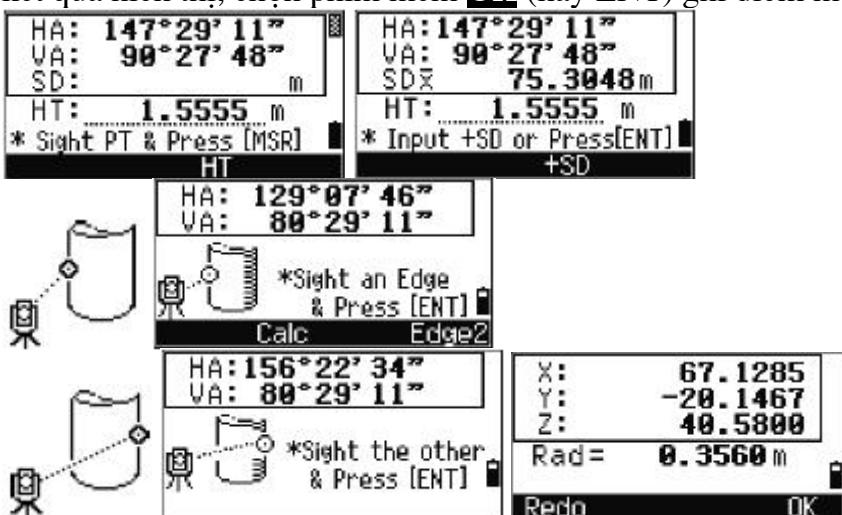

## 10.8 Tính điểm nằm trên đoạn kéo dài của cạnh chéo chọn 8.Input dSD

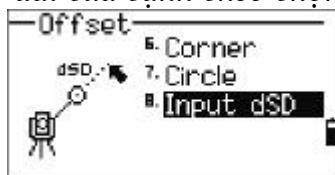

Sau khi đo xong tới gương, nhập trị số đoạn kéo dài cạnh chéo +SD, kèm theo chiều cao gương HT, ấn ENT ghi điểm mới vào bộ nhớ.



## 11. Tính địa hình COGO

Việc này có thể thực hiện ngay trong khi khảo sát với các điểm đã có tọa độ được đo hay được nhập trực tiếp. Chọn ấn PWR→MENU→2.Cogo mở danh mục tính địa hình

## 11.1 Tính các điểm chọn 1.Inverse



Ấn ENT, chọn một trong hai mục tính ứng dụng sau:


## 11.1.1 Tính giữa hai điểm chọn PT-PT



Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Khi con trỏ ở trường PT1, PT2 tuân tự gõ vào số hiệu điểm rồi ấn ENT kết thúc, màn hình kết quả tính hiện ra, dùng phím DSP để lật các trang màn hình kết quả tính.

Trường hợp khi con trỏ ở trường PT1, PT2 mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ cho điểm cần tính toán và các điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới cho chúng. Kết thúc công việc, tuân tu ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

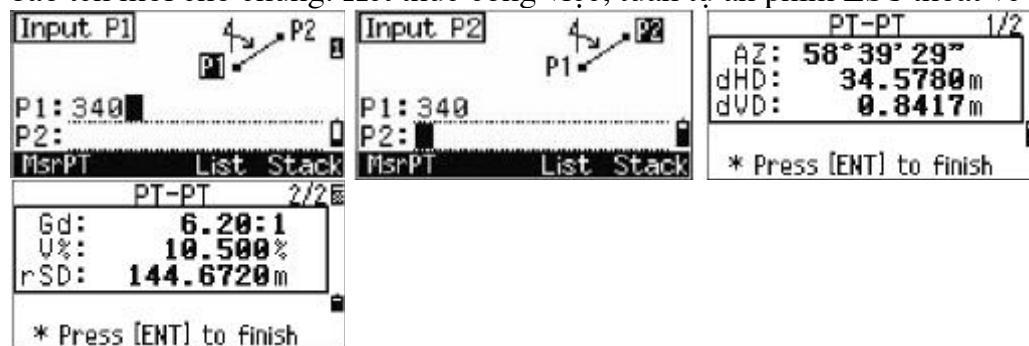


## 11.1.2 Tính góc kẹp giữa ba điểm chọn 2.3PT Angle




Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm: **MsrPT** cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, **List** mở danh sách điểm, **Stack** mở danh sách nhóm điểm.

Khi con trỏ ở trường **PT1**, **PT2**, **PT3** tuân tự gõ vào số hiệu điểm rồi ấn ENT kết thúc, màn hình kết quả tính hiện ra, dùng phím DSP để lật các trang màn hình kết quả tính. Chú ý điểm ở trường PT1 là điểm gốc, góc kẹp nằm giữa hai đoạn PT1-PT2 và PT1-PT3.

Trường hợp khi con trỏ ở trường **PT1**, **PT2**, **PT3** mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ cho điểm cần tính toán và các điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới cho chúng. Kết thúc công việc, tuân tự ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

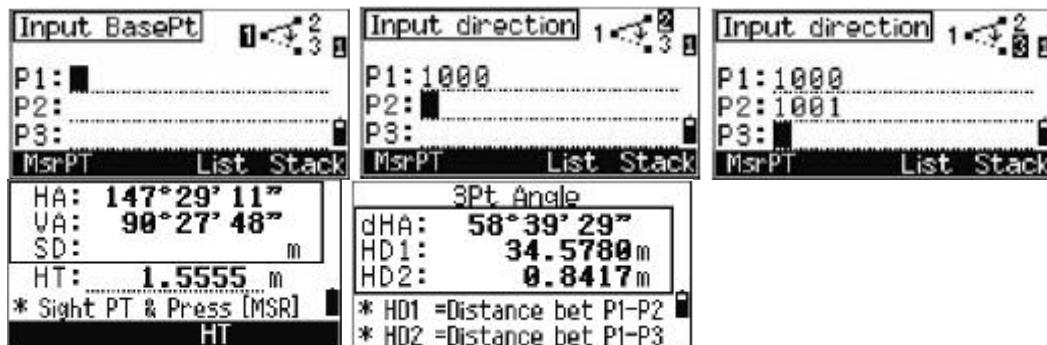


## 11.2 Tính và nhập tọa độ bằng tay chọn 2.Input

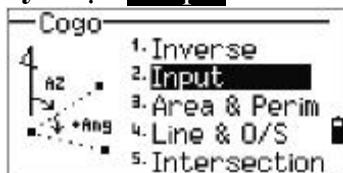

Ấn ENT, ba mục tính ứng dụng mở ra, chọn một trong ba cách tính sau:


### 11.2.1 Tính tọa độ điểm bằng cách nhập góc phương vị và cạnh bằng từ một điểm gốc chọn 1.AZ+HD

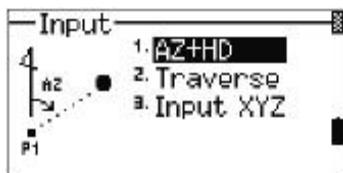

Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm **MsrPT** cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, **List** mở danh sách điểm, **Stack** mở danh sách nhóm điểm.

Khi con trỏ ở trường **PT1** gõ vào số hiệu điểm gốc, rồi tuân tự nhập giá trị góc phương vị **AZ**, cạnh bằng **HD**, chênh cao **dVD** tới điểm cần tính, rồi ấn ENT kết thúc, màn hình kết quả tính tọa độ điểm mới hiện ra. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.

Trường hợp khi con trỏ ở trường **PT1** mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ điểm gốc và điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới. Kết thúc công việc, tuân tự ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

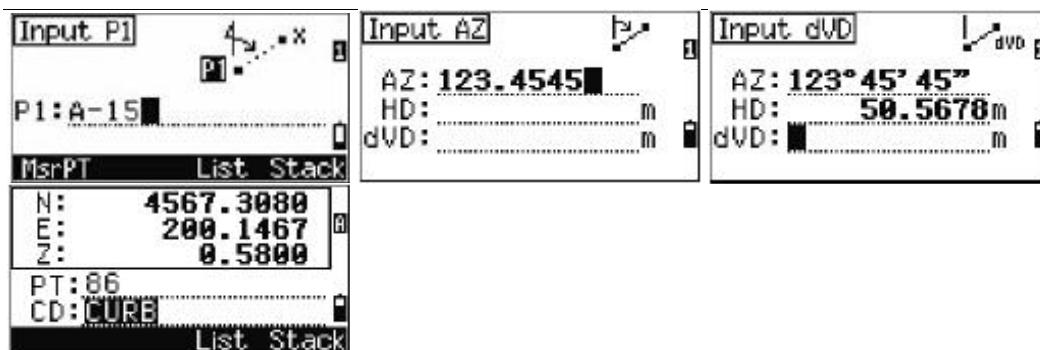


### 11.2.2 Tính tọa độ các điểm dự kiến truyền dẫn chọn 2.Traverse



Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm: **MsrPT** cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, **List** mở danh sách điểm, **Stack** mở danh sách nhóm điểm.

Khi con trỏ ở trường **PT1**, **PT2** gõ vào số hiệu điểm dẫn xuất, rồi tuân tự nhập giá trị góc bằng **+Ang**, cạnh bằng **HD**, chênh cao **dDVD** tối điểm cần tính, rồi ấn ENT kết thúc, màn hình kết quả tọa độ điểm mới hiện ra. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.


Trường hợp khi con trỏ ở trường **PT1**, **PT2** mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ điểm dẫn xuất và điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới. Kết thúc công việc, tuân tự ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

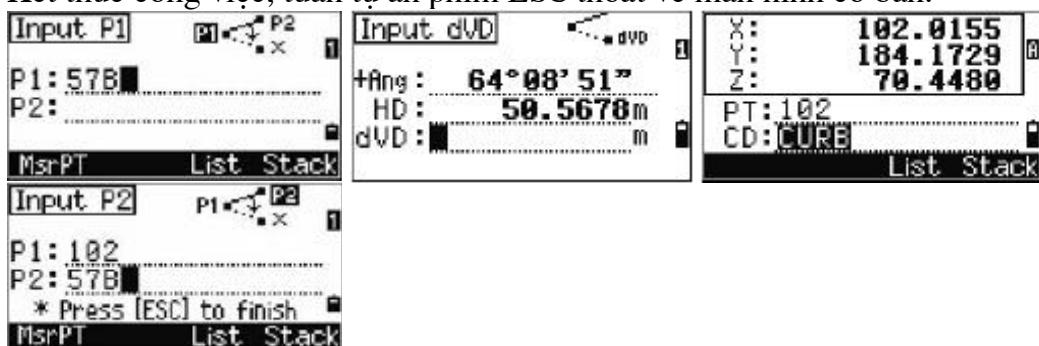


### 11.2.3 Nhập tọa độ các điểm trực tiếp bằng tay chọn 3.Input XYZ



Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập tọa độ, dùng các phím mũi tên di chuyển con trỏ, tuân tự gõ vào các tọa độ, rồi ấn ENT kết thúc. Muốn lưu điểm vào bộ nhớ, phải khai báo tên cho nó. Kết thúc công việc, tuân tự ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

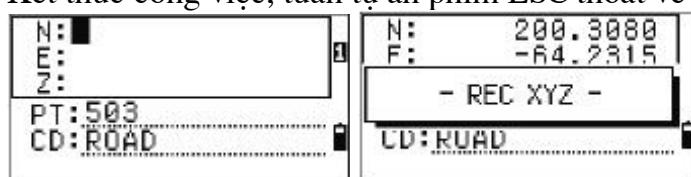

### 11.3 Tính chu vi và diện tích khu đo chọn 3.Area&Perim

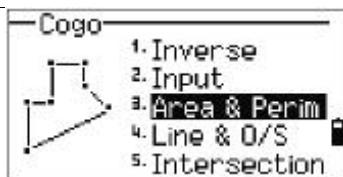

Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có bốn phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, Fr/To nhập chuỗi điểm biên khu đo, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Trường hợp khi con trỏ ở trường PT mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ điểm giả định và điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới. Nhập tối thiểu 3 điểm không nằm trên một đường thẳng, tối đa 99 điểm.


Điểm cuối cùng khép kín khu đo là điểm xuất phát, màn hình chờ tính kết quả hiện ra với các phím mềm dưới đáy là: MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, Calc thực hiện tính, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Ấn phím MSR ứng với phím mềm Calc, hiện ra cửa sổ báo kết quả tính chu vi và diện tích.


Ấn ENT ghi kết quả tính vào dạng bản ghi chú thích CO trong bộ nhớ với tên tuỳ nhập.



Khi tính các điểm đã có trong bộ nhớ theo chuỗi đánh số tự động, ấn phím mềm Fr/To rồi thao tác như trên:

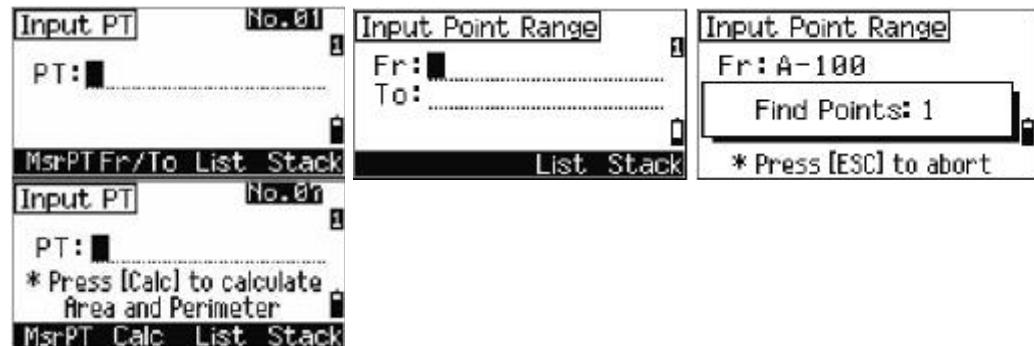

#### 11.4 Tính tọa độ điểm giả định chọn 4.Line&O/S

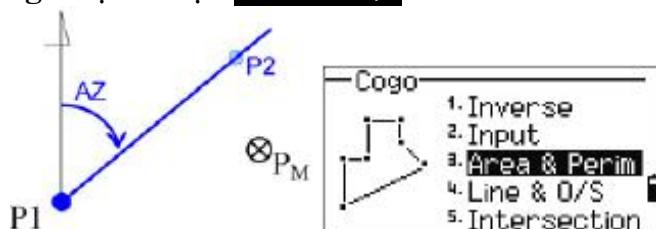


Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.


Khi con trỏ ở trường: PT1, PT2 gõ vào số hiệu điểm dẫn xuất, AZ nhập góc phương vị đoạn PT1-PT2 (có thể tìm AZ bằng chức năng 13.1.1 Tính giữa hai điểm ở trên); rồi tuân tự nhập giá trị cạnh bằng tính từ điểm gốc PT1, cạnh bằng vuông góc đoạn PT1-PT2 tính từ điểm

PT2, chênh cao so với đoạn PT1-PT2 tới điểm cần tính, rồi ấn ENT kết thúc, màn hình kết quả tính tọa độ điểm mới hiện ra. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.

Trường hợp khi con trỏ ở trường **PT1**, **PT2** mà ấn phím ENT ngay, bật ra cửa sổ nhập tọa độ điểm dẫn xuất và điểm này không lưu vào bộ nhớ, nếu muốn lưu thì phải khai báo tên mới. Kết thúc công việc, tuân tự ấn phím ESC thoát về màn hình cơ bản.

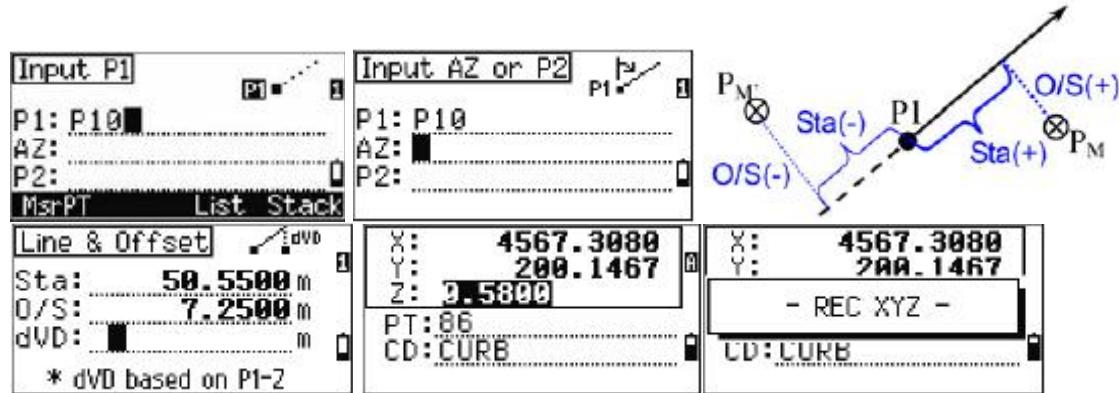


### 11.5 Tính tọa độ các điểm giao cắt chọn 5.Intersection

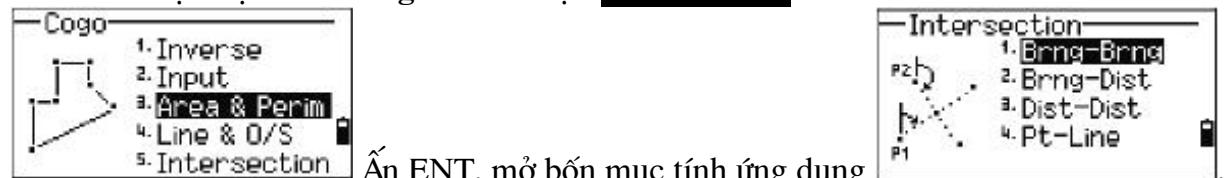

Ấn ENT, mở bốn mục tính ứng dụng, chọn một trong bốn cách tính sau:


#### 11.5.1 Tính điểm giao cắt dựa vào hai điểm và hai góc phương vị chọn 1.Brng-Brng

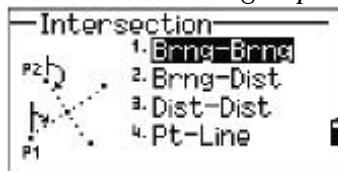


Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Sau khi nhập xong **PT1** hoặc **PT2**, khi con trỏ ở trường **AZ**, đáy màn hình hiện 2 phím mềm: **O/S** cho phép nhập góc bằng và cạnh bằng giả định, **Pts** cho phép tính ra AZ dựa vào điểm phụ.

Ấn ENT, màn hình kết quả tính hiện ra, riêng cao độ Z bỏ trống cho phép nhập bằng tay nếu cần. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.

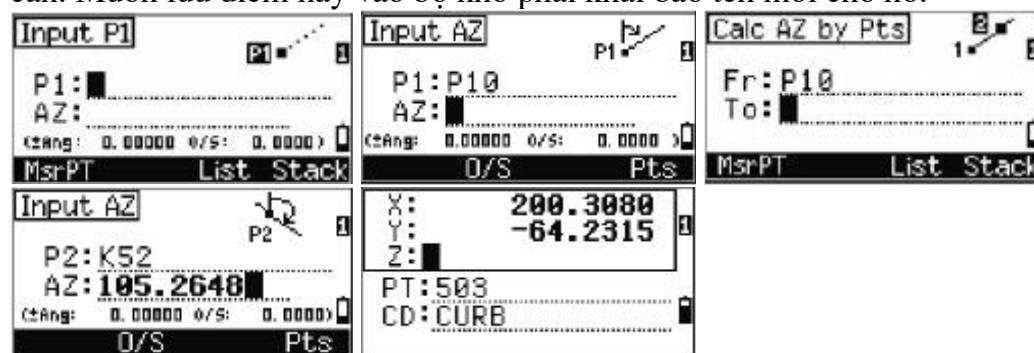


#### 11.5.2 Tính điểm giao cắt của đoạn thẳng và cung tròn biết bán kính chọn 2.Brng-Dist

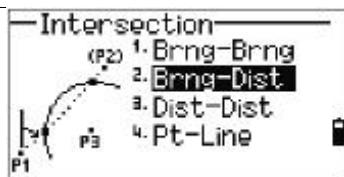


Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Sau khi nhập xong PT1, khi con trỏ ở trường AZ, đáy màn hình hiện 2 phím mềm: O/S cho phép nhập góc bằng và cạnh bằng giả định, Pts cho phép tính ra AZ dựa vào điểm phụ.

Sau khi nhập xong PT2 và HD, ấn ENT, màn hình hiện ra hai kết quả tính, dùng phím mũi tên di chuyển ngang để chọn điểm cần tính, riêng cao độ Z bỏ trống cho phép nhập bằng tay nếu cần. Muốn lưu điểm này phải khai báo tên mới cho nó.

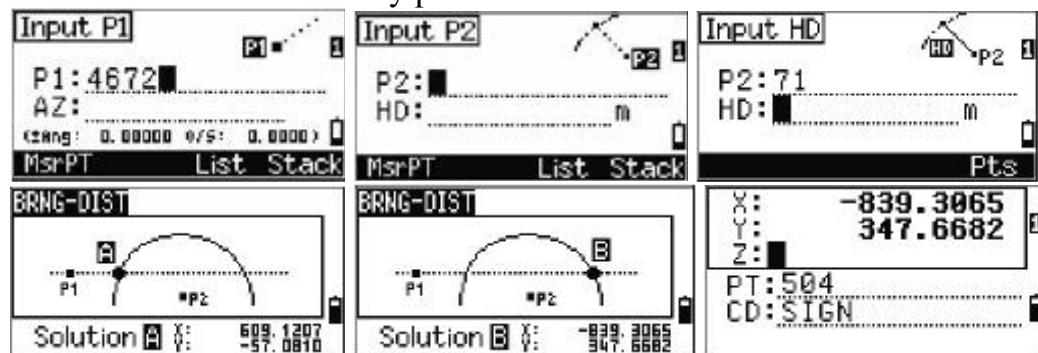


#### 11.5.3 Tính điểm giao cắt của hai cung tròn biết bán kính chọn 3.Dist-Dist

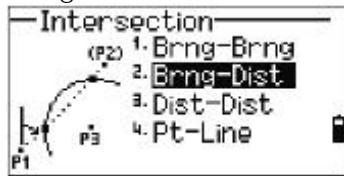


Ấn ENT, hiện ra cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Sau khi nhập xong PT và HD, ấn ENT, màn hình hiện ra hai kết quả tính, dùng phím mũi tên di chuyển ngang để chọn điểm cần tính, riêng cao độ Z bỏ trống cho phép nhập bằng tay nếu cần. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.

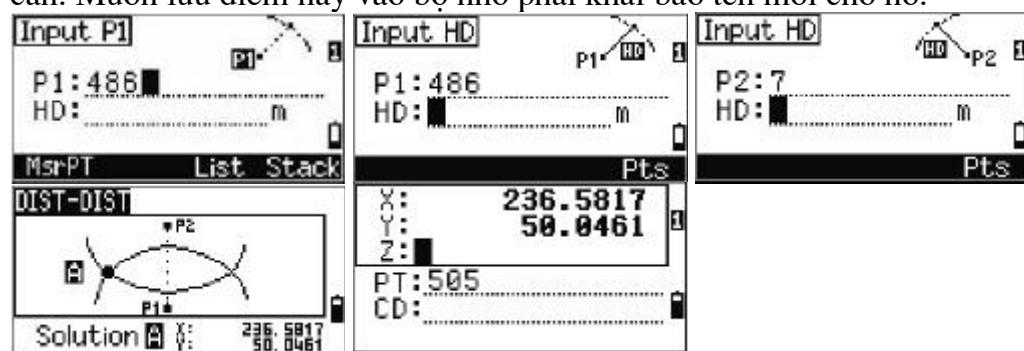


#### 11.5.4 Tính điểm giao cắt dựa vào đoạn thẳng và một điểm chọn 4.Pt-Line

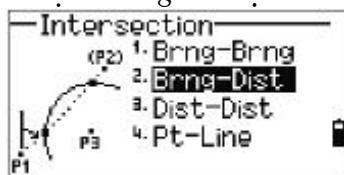


Ấn ENT, xuất hiện cửa sổ nhập điểm, dòng đáy có ba phím mềm MsrPT cho phép thực hiện đo để lấy tọa độ, List mở danh sách điểm, Stack mở danh sách nhóm điểm.

Sau khi nhập xong PT1, khi con trỏ ở trường AZ, đáy màn hình hiện 2 phím mềm: O/S cho phép nhập góc bằng và cạnh bằng giả định, Pts cho phép tính ra AZ dựa vào điểm phụ.

Sau khi nhập xong PT2 ấn ENT, màn hình hiện ra kết quả tính, riêng cao độ Z bỏ trống cho phép nhập bằng tay nếu cần. Muốn lưu điểm này vào bộ nhớ phải khai báo tên mới cho nó.

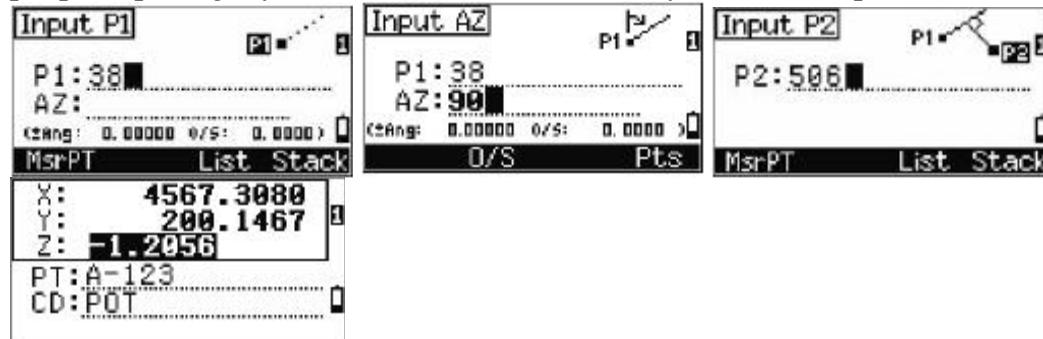

## 12. Các thông báo xuất hiện khi vận hành, ý nghĩa và cách thao tác

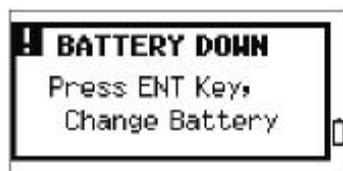

**! Bất kỳ khi nào xuất hiện cửa sổ:**

Nghĩa là: nguồn pin yếu

Làm như sau: ấn ENT kết thúc và thay pin dự phòng, nạp lại pin hết

### 12.1 Khi thao tác đặt trạm máy

12.1.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: STN Setup has to be in F1/F2

Nghĩa là: trong khi thực hiện thao tác đặt trạm, bạn đã chọn chế độ đo hai mặt tới điểm hướng chuẩn (để có kết quả chính xác hơn).

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về làm lại thao tác đo cả hai mặt tới điểm hướng chuẩn

12.1.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Same Coordinate

Nghĩa là: bạn nhập trùng số hiệu điểm hoặc tọa độ.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về nhập lại điểm hay tọa độ.

12.1.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Calc ST Failed Need additional PT

Nghĩa là: thiếu điểm đo.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về nhập thêm điểm đo.

12.1.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Space Low

Nghĩa là: thiếu vùng trống bộ nhớ trong.

Làm như sau: ấn ESC hay phím mềm Abrt thoát ra. Dùng phím mềm DEL xoá bớt bản ghi điểm hay việc trong bộ nhớ. Nếu ấn ENT hay phím mềm OK là bỏ qua không khi vào bộ nhớ.

12.1.5 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: XY-coordinates required

Nghĩa là: điểm nhập thiếu tọa độ XY (NE).

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về màn hình nhập điểm, gõ nhập tọa độ.

12.1.6 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Z-coordinate is required

Nghĩa là: điểm cao độ khống chế nhập thiếu tọa độ Z.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về màn hình nhập điểm, gõ nhập tọa độ.

## 12.2 Khi tính địa hình

12.2.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **No Result**

Nghĩa là: trong khi thực hiện tính chu vi, bạn nhập số hiệu điểm sai trật tự.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về nhập lại các điểm theo đúng trật tự.

12.2.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Same Coordinate**

Nghĩa là: bạn nhập trùng số hiệu điểm hoặc toạ độ.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về nhập thay lại điểm hay toạ độ.

12.2.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **XY-coordinate is required**

Nghĩa là: điểm nhập thiếu toạ độ XY (NE).

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, quay về màn hình nhập điểm, gõ nhập toạ độ.

## 12.3 Khi xuất/ nhập dữ liệu với máy tính

12.3.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Check Data**

Nghĩa là: trong dữ liệu nhập có sai sót.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, kiểm tra sửa lỗi dòng dữ liệu.

12.3.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **DUPLICATE PT**

Nghĩa là: trong dữ liệu nhập có điểm trùng.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, kiểm tra sửa lỗi dữ liệu (có thể thay tên điểm)

12.3.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **PT MAX20 chars**

Nghĩa là: điểm nhập có tên dài quá 20 ký tự.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, kiểm tra sửa lỗi tên điểm.

12.3.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **XYZ OVER RANGE**

Nghĩa là: điểm nhập có toạ độ dài quá 13 ký tự.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ, kiểm tra sửa lỗi toạ độ.

## 12.4 Xem dữ liệu

12.4.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Can't Edit Current ST**

Nghĩa là: không thể sửa đổi bản ghi đặt trạm hiện thời. Nhưng bản ghi cũ thì có thể sửa đổi, nhưng không tính toán lại được.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình nhập tên lớp/mã địa hình.

12.4.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Can't Edit ST/BS refer to this PT**

Nghĩa là: không thể sửa toạ độ bản ghi đặt trạm và hướng chuẩn hiện thời với điểm này.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình xem dữ liệu.

12.4.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Can't Edit XYZ from measuremet**

Nghĩa là: không thể sửa toạ độ bản ghi với điểm truyền dẫn SO, ngắm đo SS và đo tính CP.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình trước đây.

12.4.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **DELETE Stn-XYZ**

Nghĩa là: câu hỏi để bạn xác nhận thao tác xoá bản ghi toạ độ đặt trạm và hướng chuẩn hiện thời.

Làm như sau: ấn phím mềm **DEL** là xoá, ấn phím mềm **Abrt** hay **ESC** là thoát ra không xoá.

## 12.5 Quản lý công việc

12.5.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Cannot Assign**

Nghĩa là: không thể đưa công việc hiện thời làm file khống chế.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình trước đây, chọn công việc khác.

12.5.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Can't Create**

Nghĩa là: bộ nhớ trong không còn đủ để tạo công việc hay bản ghi điểm.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình quản lý việc, chọn công việc không cần nhớ dùng phím mềm **DEL** xoá bớt.

12.5.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Existing Job**

Nghĩa là: đã có việc mang tên này.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ và thay bằng tên khác.

12.5.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **MAX 32Jobs**

Nghĩa là: bộ nhớ hiện thời đã có tên 32 việc, không thể tạo thêm được tên mới.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình quản lý công việc. Chọn việc không cần thiết, dùng phím mềm **DEL** xoá bớt.

## **12.6 Đo theo chương trình khi ấn PRG**

12.6.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **No Stn Setup**

Nghĩa là: bạn chưa làm thao tác đặt trạm trước khi vào chức năng đo theo chương trình.

Làm như sau: ấn phím 2 hay phím mềm **Stn Setup** để thao tác đặt trạm. Ấn ESC thoát về màn hình cơ bản. Ấn phím 1 hay phím mềm **Continue** quay về menu chương trình.

12.6.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **XY&Z coordinate are required**

Nghĩa là: khi thực hiện chức năng đo tính tinh điểm trên mặt phẳng đi qua hai điểm đã biết cần nhập đủ tọa độ.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình nhập điểm, nhập đủ thông số các tọa độ.

## **12.7 Khi ghi dữ liệu vào bộ nhớ**

12.7.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **DATA FULL**

Nghĩa là: bộ nhớ đầy.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình chính. Chọn việc không cần thiết để xóa thông qua MENU→Job, hay chọn bản ghi điểm không cần thiết để xóa thông qua

MENU→Data, dùng các phím mũi tên di chuyển con trỏ và phím mềm **DEL** xoá bớt.

12.7.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **DUPLICATE PT**

Nghĩa là: khi nhập điểm bạn đã khai trùng tên với điểm hiện thời có trong bộ nhớ.

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình nhập điểm, đổi tên điểm.

12.7.3 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **Duplicate PT**

Nghĩa là: khi nhập điểm bạn đã khai trùng tên với điểm hiện thời có trong bộ nhớ có thể thao tác đo lấy kết quả ghi đè.

Làm như sau: ấn phím ESC hay phím mềm **Abort** quay về màn hình nhập điểm, ấn phím mềm **XYZ** ghi dữ liệu góc cạnh và tọa độ, ấn phím mềm **RAW** ghi dữ liệu góc cạnh.

12.7.4 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **No Open Job**

Nghĩa là: chưa mở ra một tên việc.

Làm như sau: ấn phím 1 hay chọn **Select job** mở danh sách tên việc hiện có trong bộ nhớ để chọn, ấn phím 2 hay **Create job** tạo tên việc mới, ấn phím ESC quay về màn hình trước đây.

12.7.5 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **No Stn Setup**

Nghĩa là: chưa thực hiện thao tác đặt trạm.

Làm như sau: ấn phím 1 hay chọn **Continue** mở bản ghi đặt trạm đã có và xác nhận lại hướng ngắm chuẩn, ấn phím 2 hay **STN Setup** thao tác đặt trạm, ấn phím ESC quay về màn hình trước đây.

12.7.6 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **OVER RANGE**

Nghĩa là: ghi tọa độ dài quá 13 ký tự.

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ quay về màn hình trước đây, kiểm tra tọa độ trạm hiện thời.

## **12.8 Khi tìm bản ghi điểm**

12.8.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: **PT Not Found**

Nghĩa là: không tìm được điểm phù hợp

Làm như sau: ấn một phím bất kỳ quay về màn hình nhập tên, thao tác lại.

### 12.9 Khi thao tác cài đặt

12.9.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Job Settines will be changed

Nghĩa là: Có ít nhất một trong các tham số cài đặt đã thay đổi

Làm như sau: nếu không muốn thay đổi ấn phím ESC hay chọn phím mềm Abrt, nếu thay đổi ấn phím ENT hay chọn phím mềm OK.

### 12.10 Khi tìm điểm ngoài thực địa

12.10.1 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: Input Error

Nghĩa là: nhập sai tên điểm

Làm như sau: ấn phím bất kỳ quay về màn hình nhập điểm, thay đúng tên.

12.10.2 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: No Stn Setup

Nghĩa là: bạn chưa làm thao tác đặt trạm trước khi vào chức năng đo tìm điểm.

Làm như sau: ấn phím 2 hay phím mềm Stn Setup để thao tác đặt trạm. Ấn ESC thoát về màn hình cơ bản. Ấn phím 1 hay phím mềm Continue quay về menu chương trình.

### 12.11 Báo lỗi hệ thống

12.11 Nếu màn hình xuất hiện dòng chữ: = System Error =

Nghĩa là: sự cố máy, về phần cứng có thêm dòng số hiệu lỗi bên dưới

Làm như sau: dừng làm việc, ghi chi tiết hoàn cảnh xuất hiện lỗi, gửi về cơ sở sửa chữa.

## 13. Truy n d li u b ng ph n m m Transit

Transit là phần mềm truy n d li u có ch c n ng truy n d li u hai chi u gi a máy toàn c Nikon và máy tính qua c ng serial RS232 và cáp. Các ch c n ng h tr g m kh n ng t o và s a i các công vi c, xu t nh p d li u, xu t nh p d li u kh o sát gi a m t s d ng file d li u c a ph n m m th ba.

13.1 Kh i ng Transit- Trong Windows, nháy kép vào bi u t ng Translt, menu chính hi n th

### 13.2 Menu chính Transit

File	Edit	Transfer	Process	Tools	Window	Help
------	------	----------	---------	-------	--------	------

### 13.3 Các ch c n ng menu chính Transit

#### File

- **New Job:** t o công vi c m i.
- **Open Job:** M m t công vi c hi n có trong Transit.
- **Save Job:** L u m t vi c.
- **Save Job As:** L u m t vi ct i v trí m i.
- **Import Job:** Nh p d li u t d ng ph n m m th ba sang d ng d li u Nikon.
- **Export Job:** Xu t d li u t d ng d li u Nikon sang d ng d li u ph n m m th ba.
- **Print Report:** In file d li u gốc c nh, to Nikon.
- **Properties:** Hi n th tóm t t vi c chu n b công vi c.
- **Exit:** Thoát Translt.

#### Edit - so n th o

- **Delete Record:** Xoá b n ghi kh o sát hi n hành.
- **Undelete Record:** Khôi ph c b n ghi kh o sát hi n hành ã xoá.
- **Insert Record:** Chèn ki u khác c a d li u kh o sát.

- **Append Record:** Thêm b n ghi kh o sát t i cu i vi c hi n hành.
- **Search Record:** Tìm b n ghi kh o sát n l .

**Transfer - truy n**

- **Data Recorder to PC:** Truy n d li u kh o sát t m áy to àn c/s tay t i m áy tinh.
- **PC to Data Recorder:** Truy n d li u t m áy tinh t i m áy to àn c, hay s tay.

**Process - x lý**

- **Calculate Coords:** Tính tr s các to .
- **View Reprocess Log:** Hi n th báo cáo sau khi x lý.
- **View Upload/Export:** Hi n th báo cáo sau khi xu t/nh p d li u.

**Tools - các công c**

- **Comm. Settings:** Cài t thông tin cho ch n c ng Com và t c truy n tin.
- **Export Settings:** Cài t xu t cho các tu ch n DXF và to .
- **Job Settings:** Cài t k i u d li u và hi u chu n.
- **Code List Tools:** D ng c t o danh sách mã a hình.
- **COGO:** Tuy n tính to a hình.

**Window - c a s**

- **Arrange Icons:** X p t các bi u t ng áy c a s .

**Help - tr gi úp**

- **Contents:** Hi n th m c l c ph n tr gi úp Transit.
- **Search for Help On:** Tìm tr gi úp theo ch .
- **Technical Support:** H tr k thu t s d ng và thông tin s c .
- **About:** Hi n th thông tin v b n quy n và ph n m m.

**13.4 T i d li u Transit*****Thao tác trên máy tính***

- Nháy kép bi u t ng Transit trong Window kh i ng ch ng trình
- T menu chính ch n Transfer
- T menu Transfer ch n Data Recorder to PC
- Trong h p l a ch n seri m áy, ch n úng lo i m áy giao di n
- Trong h p l a ch n Job name, nh p tên công vi c, nháy nút OK
- Xu t hi n m án hình báo “Prepare Nikon Total Station...”, ki m tra cáp và thông tin giao di n c a m áy to àn c, nháy nút OK.
- Khi m án hình báo hoàn thành “Transit Transfer Complete”, nháy nút OK

***Thao tác trên m áy to àn c***

- N i cáp t m áy to àn c vào m áy tính



- n phím Menu




- n phím 5 ch n 5.Comm




- n phím 1 ch n 1.Download
- Xu t hi n màn hình cài t t i d li u
- Ch n nh d ng NIKON và d ng file RAW/ COORD và n ENT
- Ki m tra cáp n i máy tính và máy toàn c



- n phím ANG ng v i phím m m Go
- Xu t hi n màn hình g i d li u và m ng c b n ghi xu t cho n khi báo hoàn thành

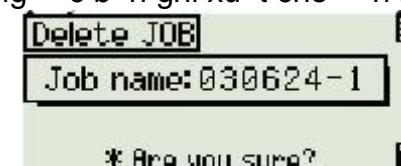

- màn hình xoá tên công vi c v a xu t
- n phím MSR1 ng v i Abrt ngh a là không xoá file g c trên máy toàn c, n phím ANG ng v i phím m m DEL là xoá file g c v a xu t.

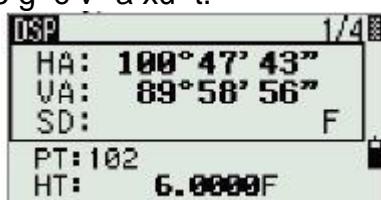

- Máy quay v màn hình o chính
- Ch n OK máy tính sau khi t i xong.

### 13.5 Chuy n i d li u Transit

Ph n m m Transit có th xu t/ nh p r t nhi u ki u d ng d li u c a ph n m m n i nghi p (th ba) v i máy toàn c, th c hi n thao tác nh sau:

- Xu t d li u- xu t d li u nh d ng Nikon sang ph n m m th ba
- Ch n File t menu chính Transit
- Ch n Export Job t menu file
- Ch n Export Format t h p ch n nh d ng xu t
- Gõ tên công vi c vào h p ch n Job Name và nháy h p OK
- Gõ tên file xu t và n ENT
- màn hình báo hoàn thành, ch n OK

### Nh p d li u- nh p d li u d ng ph n m m th ba sang d ng Nikon

- Ch n File t menu chính Transit
- Ch n Import Job t menu file
- Ch n Data Format t h p ch n nh d ng nh p
- Gõ tên công vi c vào h p ch n Job Name và nháy h p OK
- màn hình báo hoàn thành, ch n OK


### 13.6 Nh p d li u Transit t i máy toàn c

*Thao tác trên máy tính*

- Trong Windows nháy kép vào bi u t ng Transit kh i ng ch ng trình
- Ch n File t menu chính Transit
- Ch n Import Job t menu file
- Ch n Data Format t h p ch n nh d ng d li u
- Ch n tên công vi c nh p trong h p ch n Job Name và nháy OK
- Khi màn hình báo hoàn thành ch n OK
- Ch n Transfer t menu chính Transit
- Ch n PC to Data Recorder t menu t i
- Ch n tên máy t h p ch n ki u máy và nháy OK
- Nh p tên vi c trong h p ch n Job Name và nháy OK
- Chu n b máy toàn c nh n d li u
- Trên màn hình thông báo Transit nháy OK

*Thao tác trên máy toàn c*

- N i máy toàn c và máy tính b ng cá p
- T o tên công vi c nh n d li u

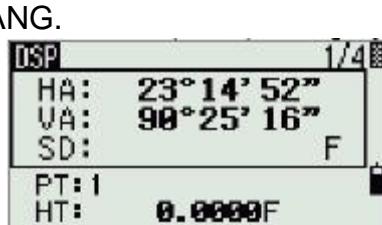- + n phím Menu
- 
- 
- + Ch n 1.Jobs b ng cách n phím 1
- 
- + Ch n phím m m Creat b ng cách n phím MSR1. Nh p tên công vi c t i 8 ký t , n ENT
- 
- + Xu thi n màn hình xác nh n tên vi c m i t o ra m m OK b ng cách n phím ANG.
- 
- + Xu thi n màn hình o chính

